

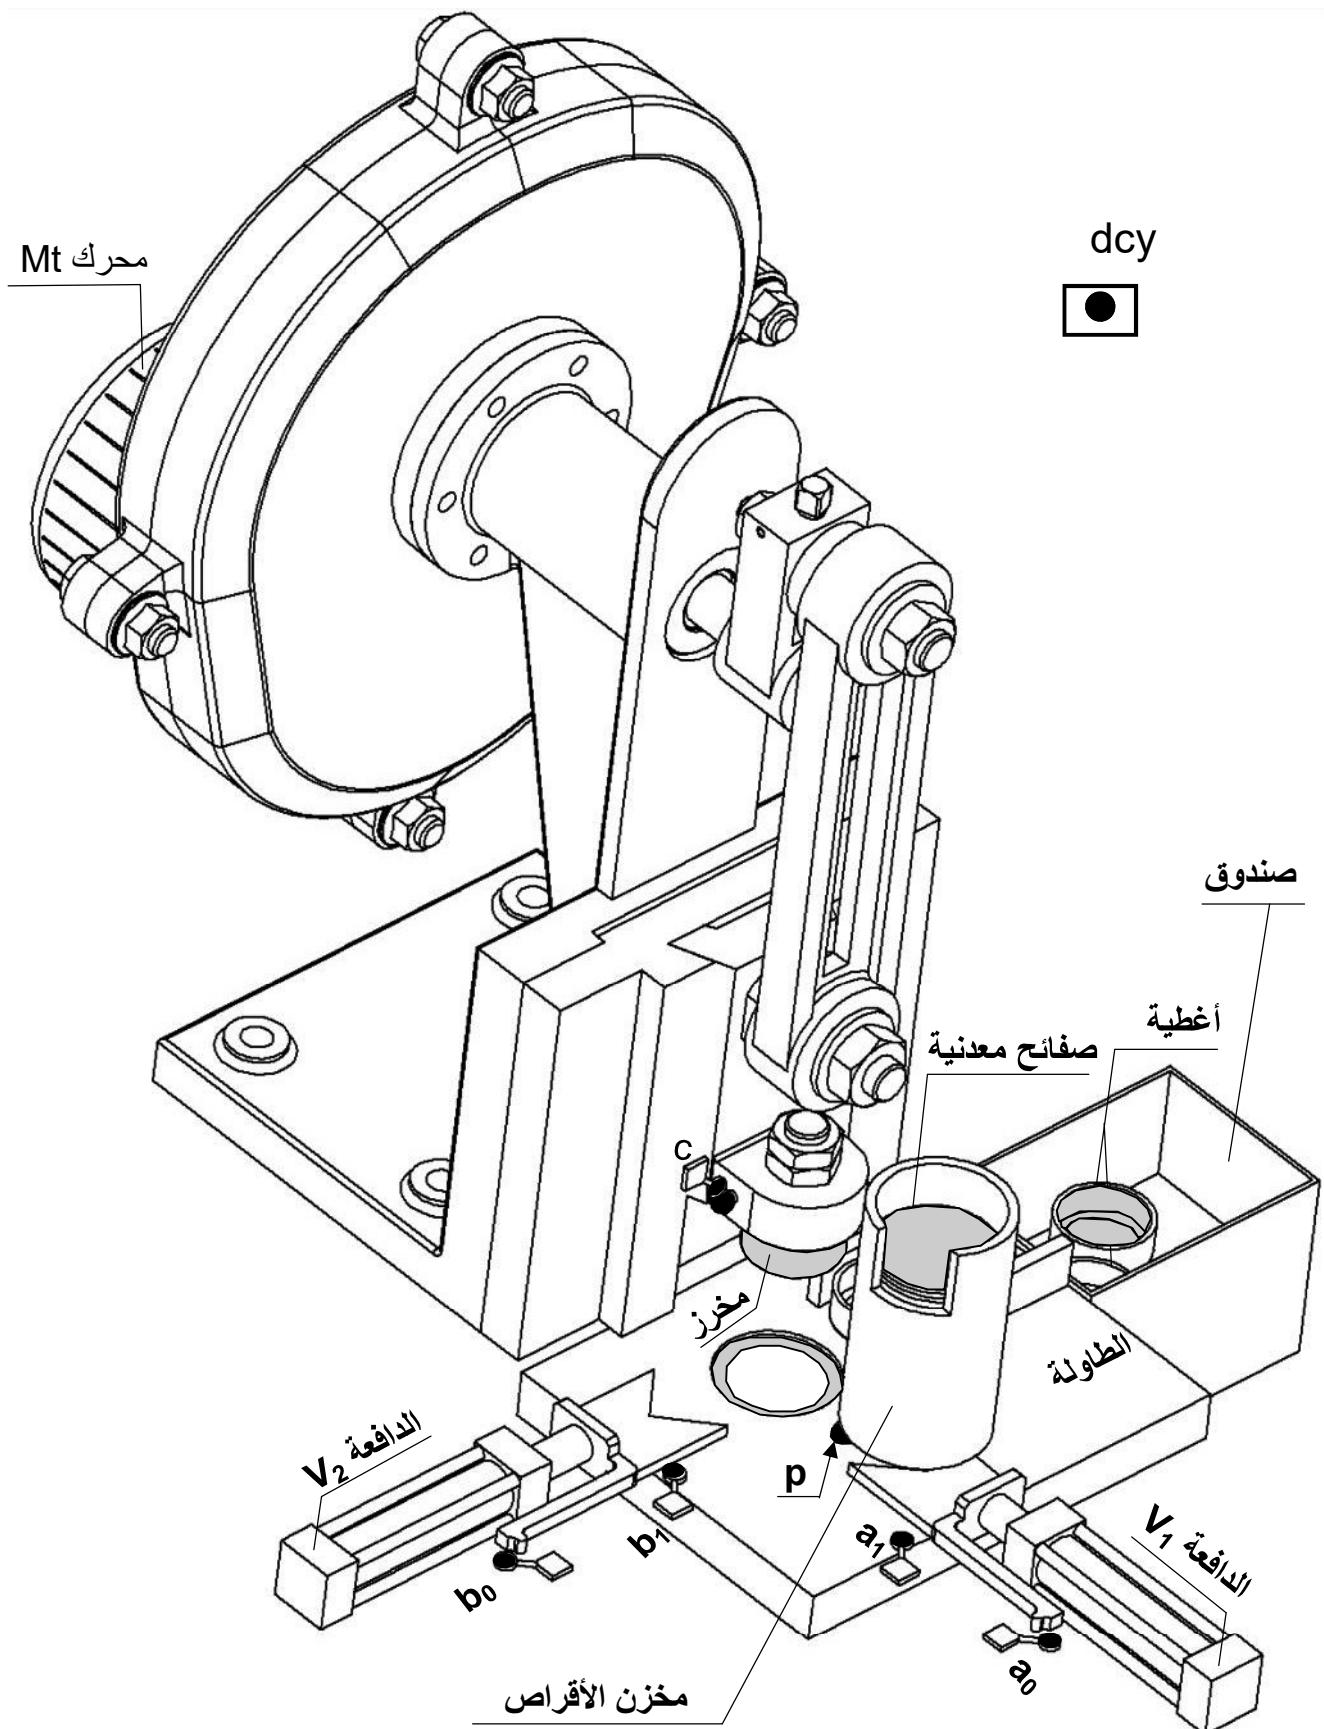


نظام آلی لتقعیر الصفائح

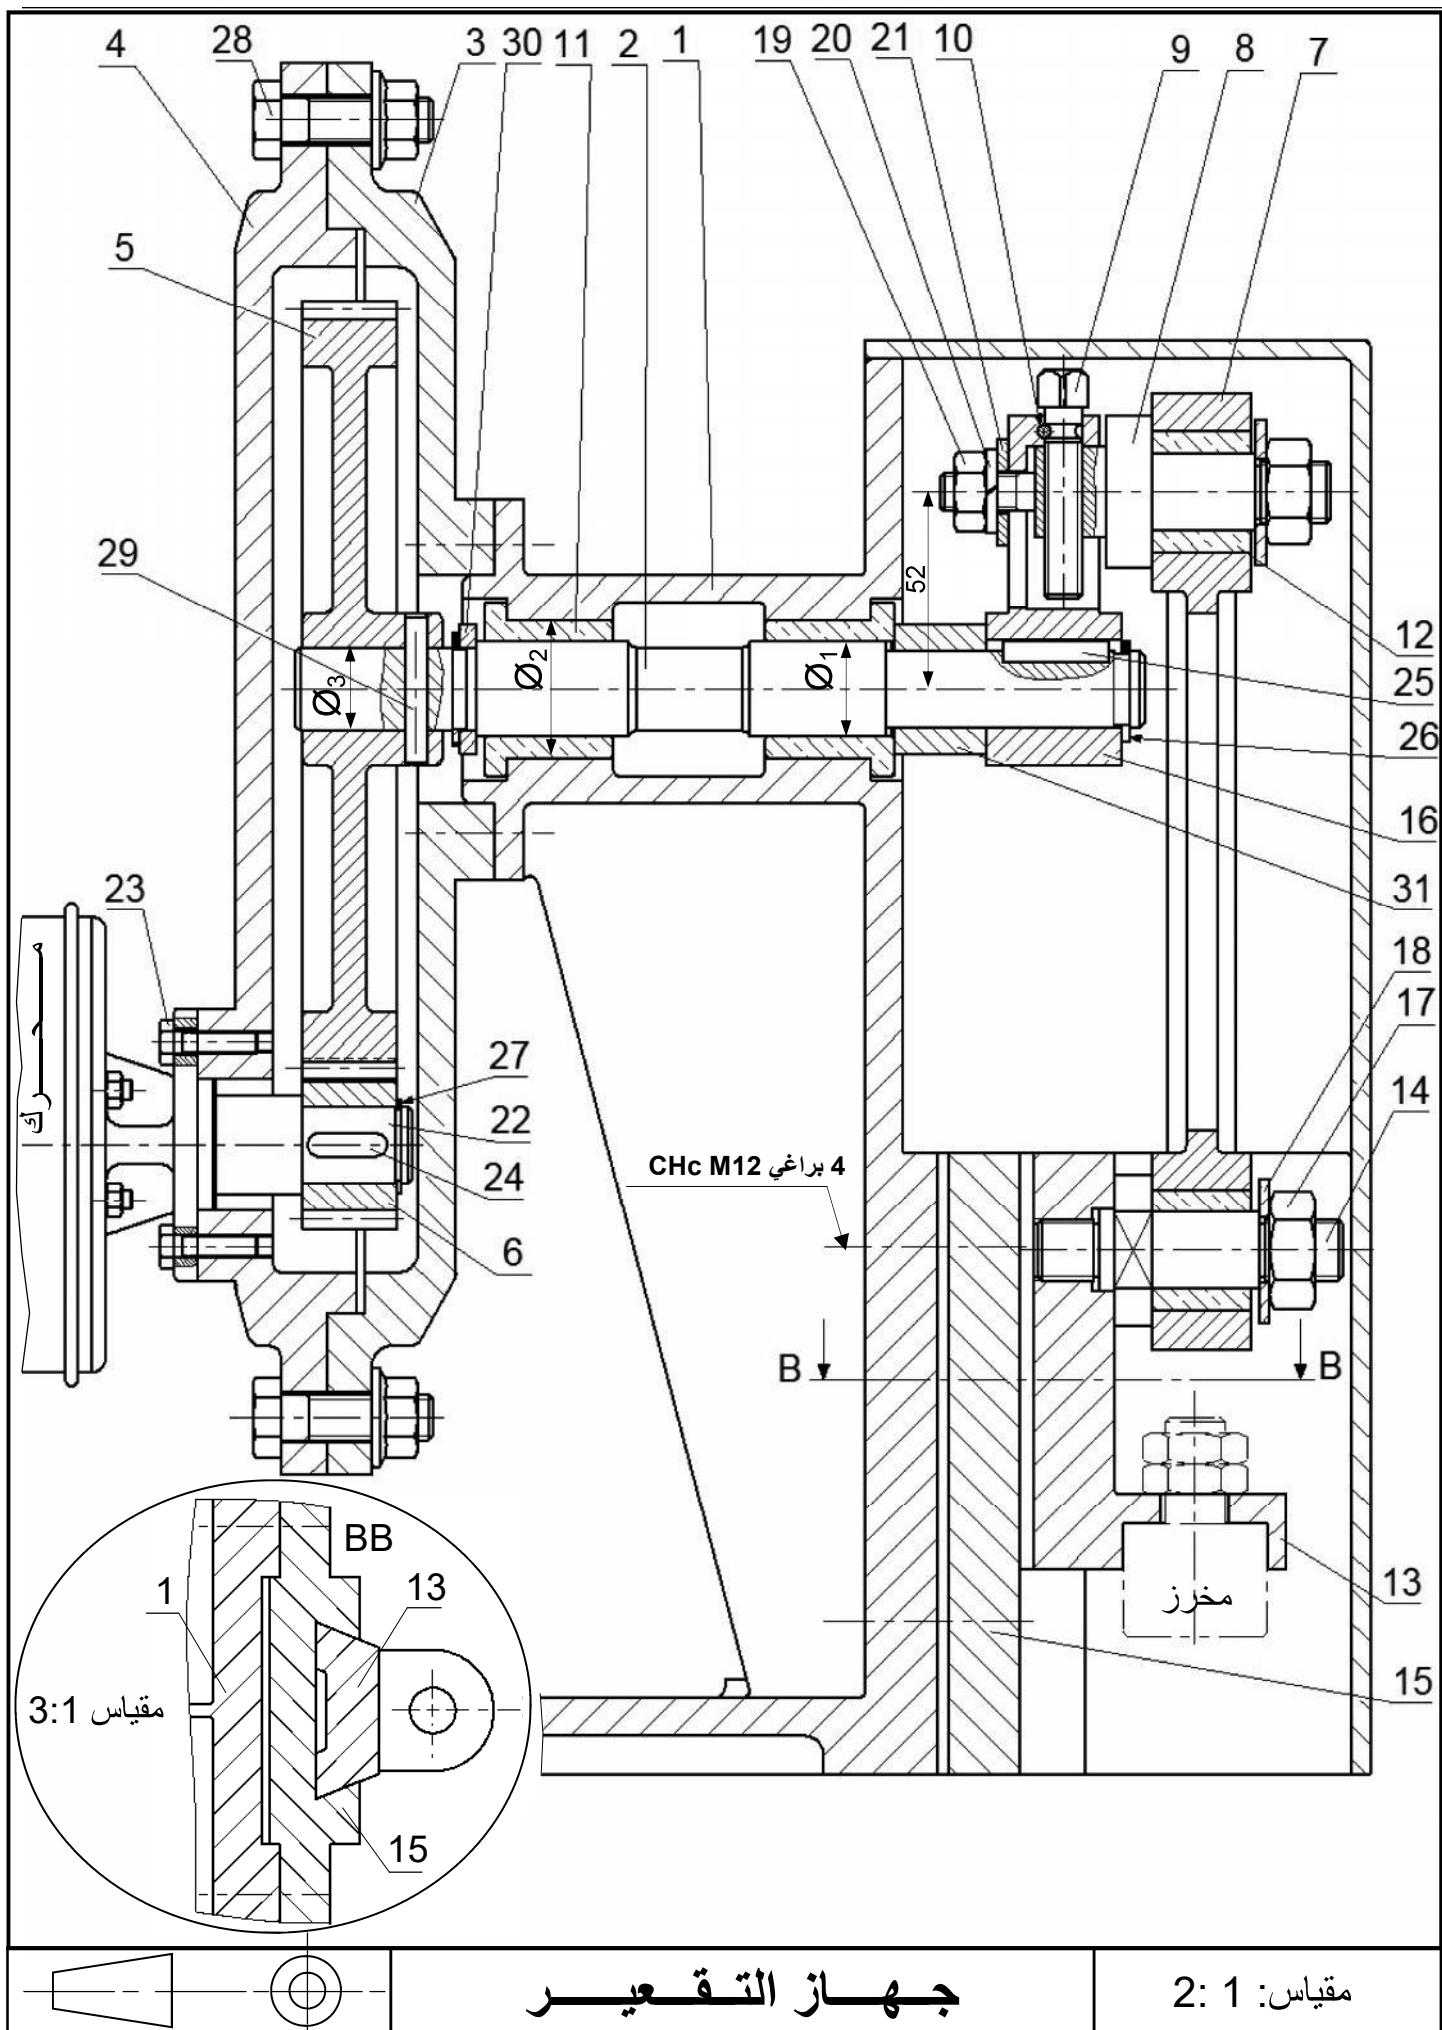


شكل 1

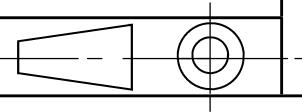

			الرقم	العدد
	المادة	تعينات		اللغة
ملحوظات				Ar
	جهاز التفريغ			

- 8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :
 1-8 تنقل الحركة إلى الزالق (13) بواسطة الساعد
 (7). عند لحظة التقبير ، يقوم المخرز بالضغط على الصفيحة بقوة قدرها $F=1350N$
 نفرض أن مقطع الساعد (7) عبارة عن مستطيل
 (انظر الشكل الموالي)

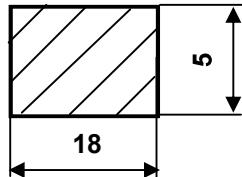

- 6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة
 (5)، (6) :
 1-6 اتمم جدول المميزات التالي مع كتابة المعادلات والحسابات :

أ- ما هو نوع التأثير الذي يخضع له الساعد (7)؟

ب- احسب الإجهاد الناظمي σ (R) الذي يؤثر على الساعد (7).

2-8 أثناء نقل الحركة الدورانية ، تخضع المرزة (29) لتأثير القص البسيط . إذا علمنا أن المزدوجة المنقوله تقدر بـ

$$C=55Nm$$

$$R_{pg} = 90 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{المقاومة التطبيقية للانزلاق} = 22\text{mm}$$

$$\text{و قطر العمود} = 2$$

احسب القطر الأدنى للمرزة (29) الذي يتحمل هذا التأثير

a	df	da	z	d	m	
120				40	2	(6) (5)

2-6 احسب نسبة النقل r_{6-5}

3- احسب سرعة دوران العمود (2):

7- احسب مشوار المخرز C (انظر الصفحة 20/3)

$$C = \dots$$

بـ- تحليل بنوي:


* دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود جهاز التعمير (صفحة 20/3) و جعله أحسن وظيفيا ، نطلب:

- تغيير الوسادات (11) المستعملة في الوصلة المتمحورة بين العمود (2) والهيكل (1) بمدرجات ذات صفات واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى.

- تغيير الوصلة الاندماجية القابلة للفك بين العجلة(5) و العمود(2) بحل آخر مستعينا بملف الموارد.

- ضمان الكتامة بواسطة الغطاء(32) و فاصل ذو شفتين من الجهة اليمنى.

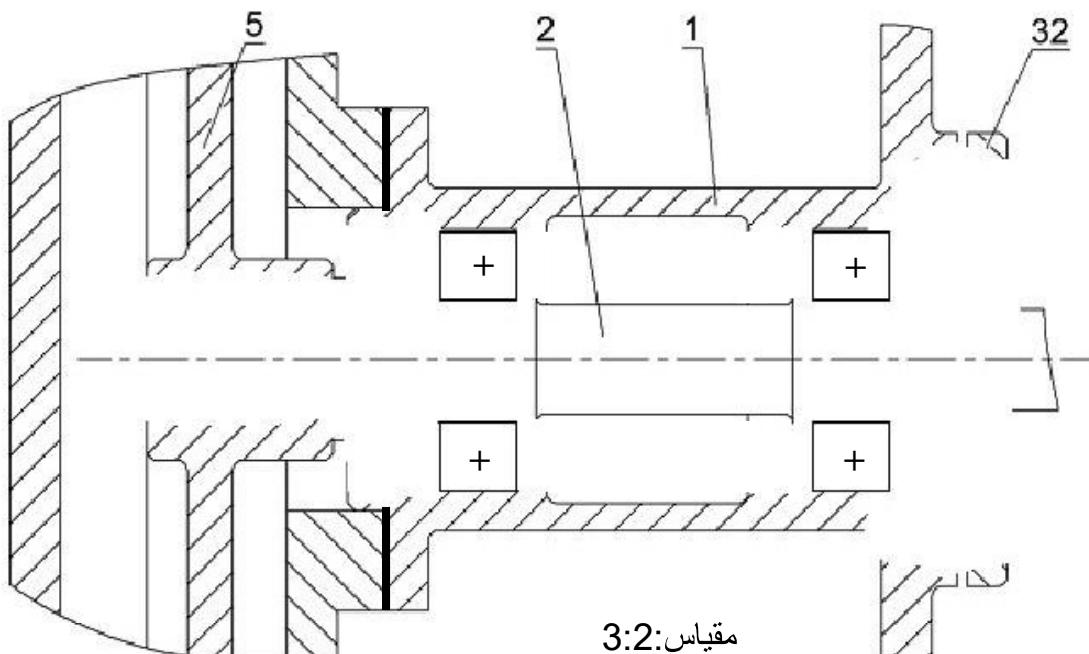

* دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي(صفحة 20/3)، أكمل


الرسم التعريفى للزائق(13) بمقاييس 2:1 حسب:

- المسقط الأمامي بقطاع

- المسقط العلوي

- وضع السمات الهندسية(بدون قيم) و رموز


الخشونة (بدون قيم) .

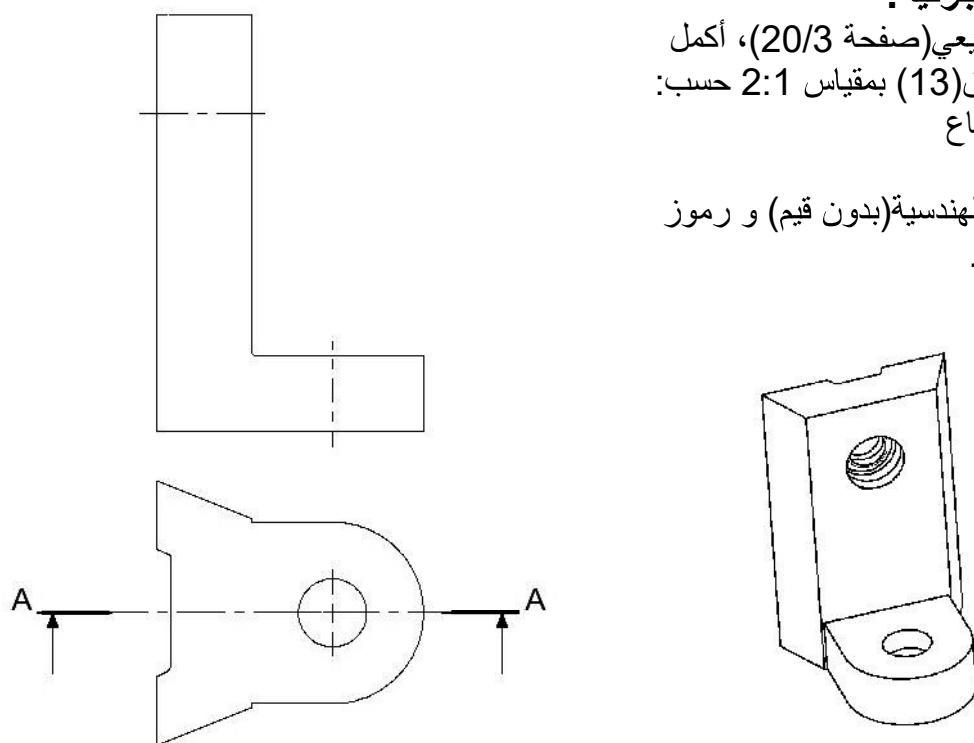

2- دراسة التحضير

A- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق صنع المحور (8) المنجز من مادة 30NiCr6 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة وأن سلسلة التصنيع صغيرة يقدر السمك الإضافي بـ 1mm.

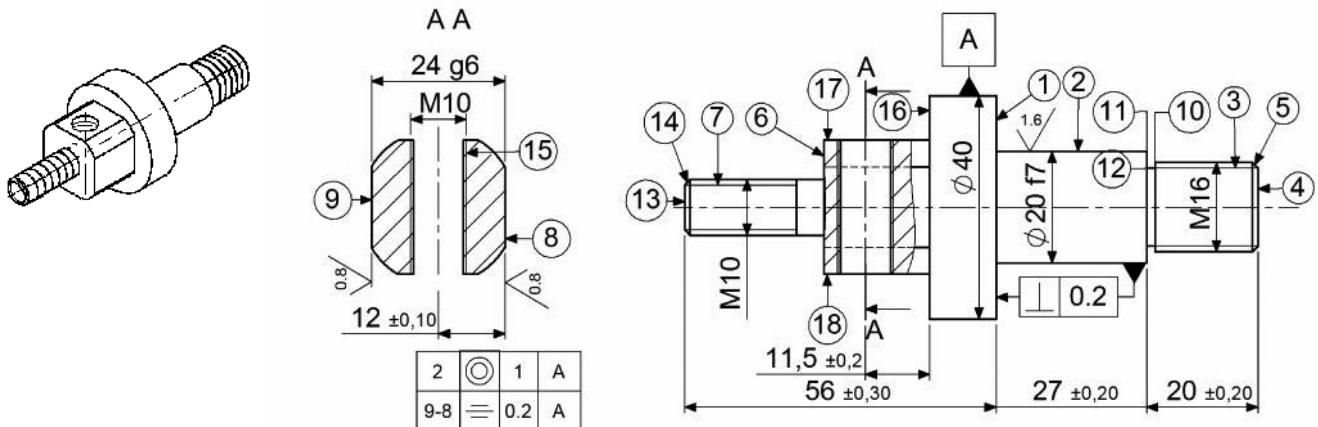

1 - إشرح تعين مادة صنع المحور (8) 30NiCr6

2 - أعط أبعاد الخام للمحور (8)


$L = \dots \text{ mm}$

$\varnothing = \dots \text{ mm}$

3 - استعمل العلامة (x) في الخانة المناسبة لاختيار وحدات التشغيل المناسبة لصنع المحور (8)

وحدة التصحيح	وحدة التجويف	وحدة الخراطة	وحدة التفريز	وحدة التثقيب
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(شكل 1)

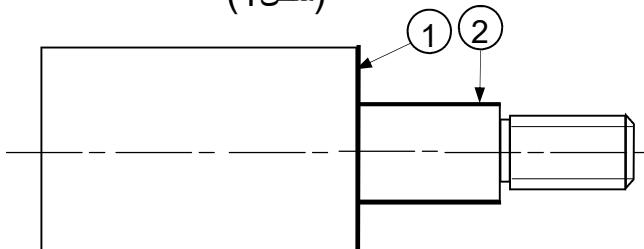

4 - أكمل جدول سير الصنع الموالي للمحور(8)

المرحلة	العمليات	منصب العمل
100	مراقبة الخام	منصب المراقبة
400	18-17-16-15-9-8	منصب التفريز

5 - ضع المحور (8) في وضعية سكونية (إيزوستاتية) لإنجاز السطوح (1) و (2) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع

بدون قيم.(شكل 1)

- البعد (1) :

.....

- البعد (2) :

.....

ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود الصفيحة بواسطه الكاشف (**p**) و بالضغط على الزر (**dcy**) تنطلق الدورة حيث تدفـع الصفيحة المعدنية إلى وضعية العمل بواسطـة الدافعـة (**V₁**) و عند تلامس ساق الدافعـة (**V₁**) بالملقط (**a₁**) ترجع الساق لـتلامس المـلقط (**a₀**) وفي هذه اللحظـة يـنطلق المحرك (**Mt**) في الدورـان و يـنقل الحركة إلى المـخـرـز الذي يـنزل للـقيام بـعملـيـة التـقـيـير .



تـلامـسـ المـخـرـزـ بـالـمـلـقطـ (**c**) فيـ نـهاـيـةـ صـعـوـدـهـ يـسـبـبـ تـوقـفـ المـحـرـكـ و خـرـوجـ سـاقـ الدـافـعـةـ (**V₂**) لإـخـلـاءـ الصـفـيـحةـ المـقـعـرـةـ نحوـ صـندـوقـ التـخـزينـ.

عـنـدـ تـلامـسـ سـاقـ الدـافـعـةـ (**V₂**) بـالـمـلـقطـ (**b₁**) تـرجـعـ السـاقـ لـتـلامـسـ المـلـقطـ (**b₀**) و تـنتـهيـ الدـورـةـ .



2 - أربط الدافعـة (**V₁**) بموزـعـ 5/2ـ فيـ الـحـالـتـيـنـ .

1 - أتمـ المـخـطـطـ **Grafset** (مـ تـ مـ نـ)
مستـوىـ 2ـ الـخـاصـ بـالـنـظـامـ .


الـحـالـةـ الـأـوـلـىـ

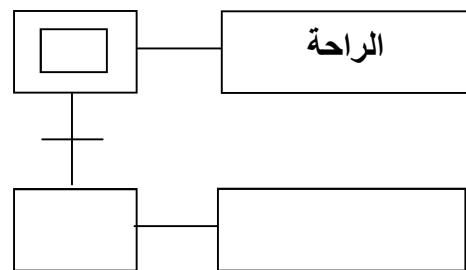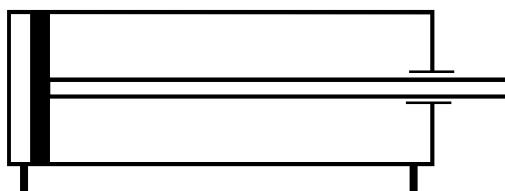


الـحـالـةـ الـثـانـىـ

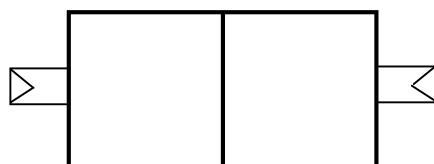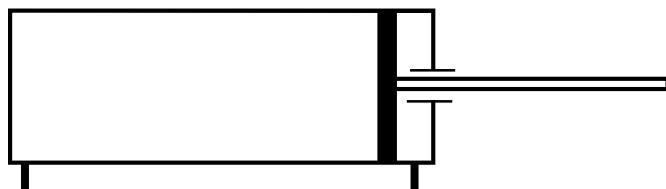

نظام آلية للتوليد الداخلي

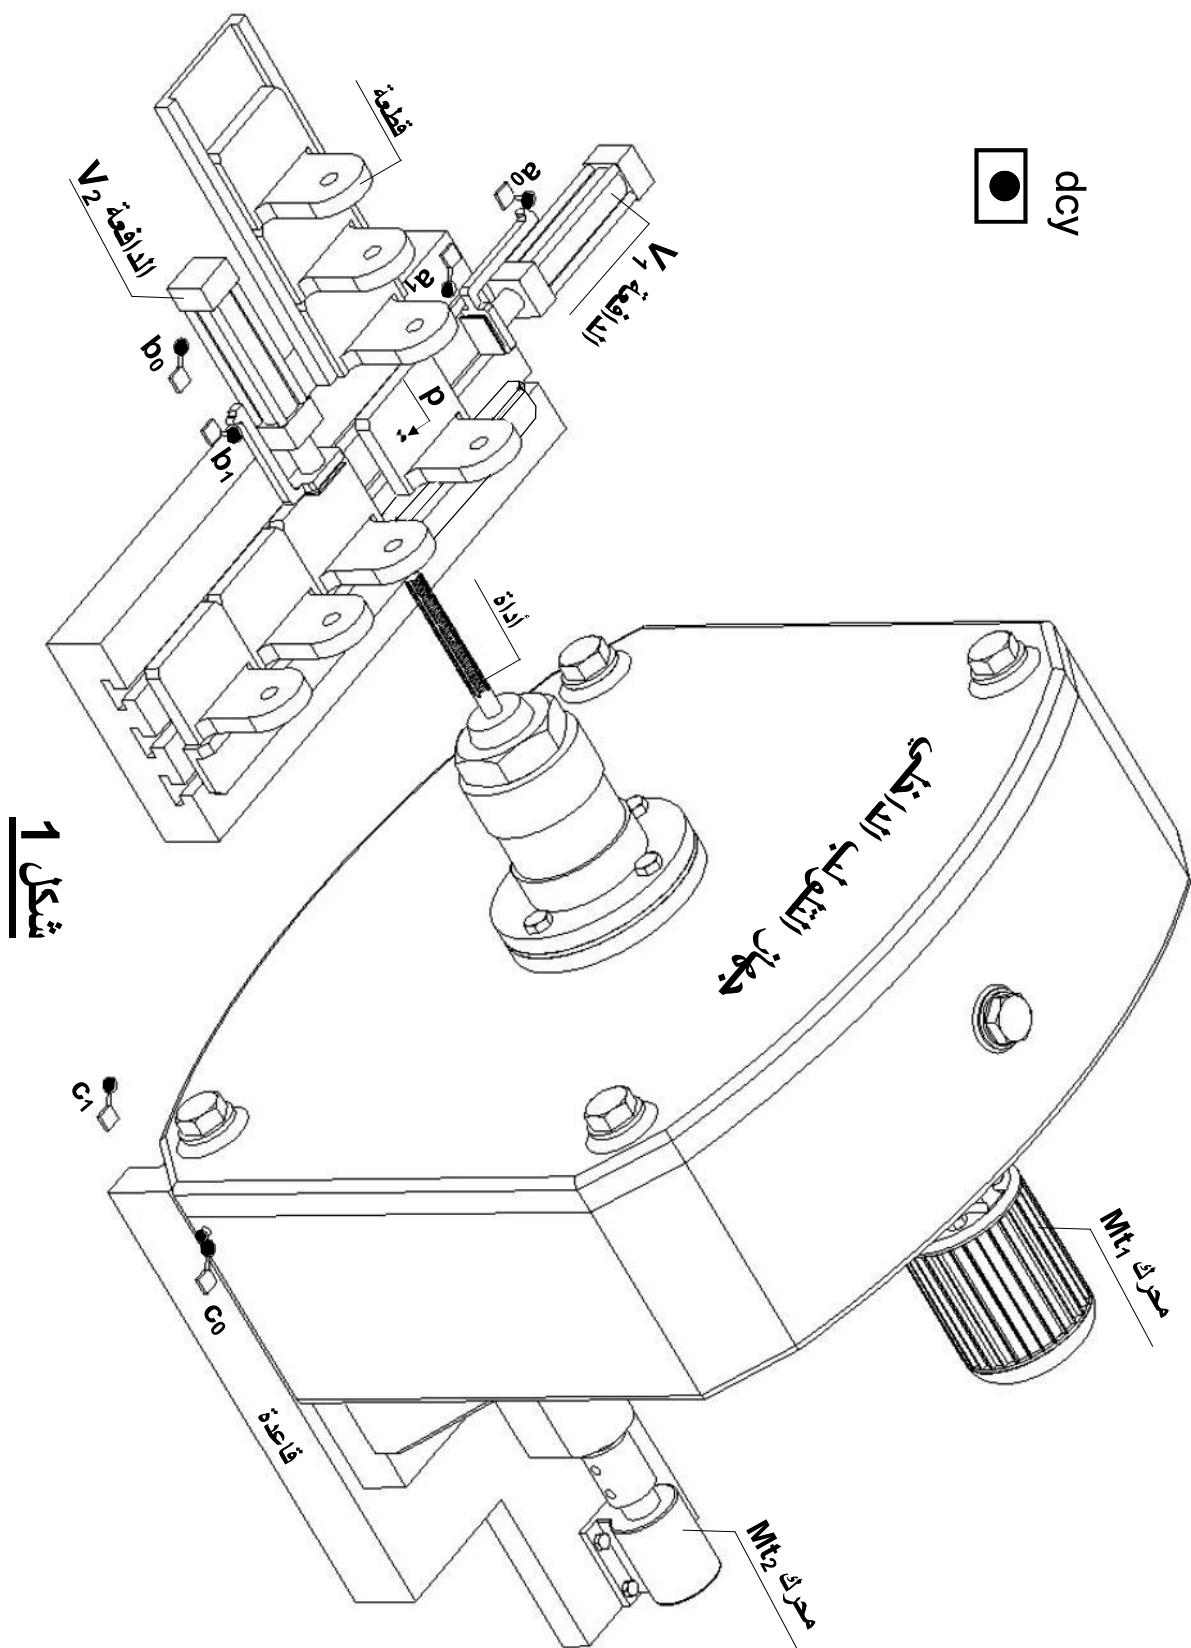

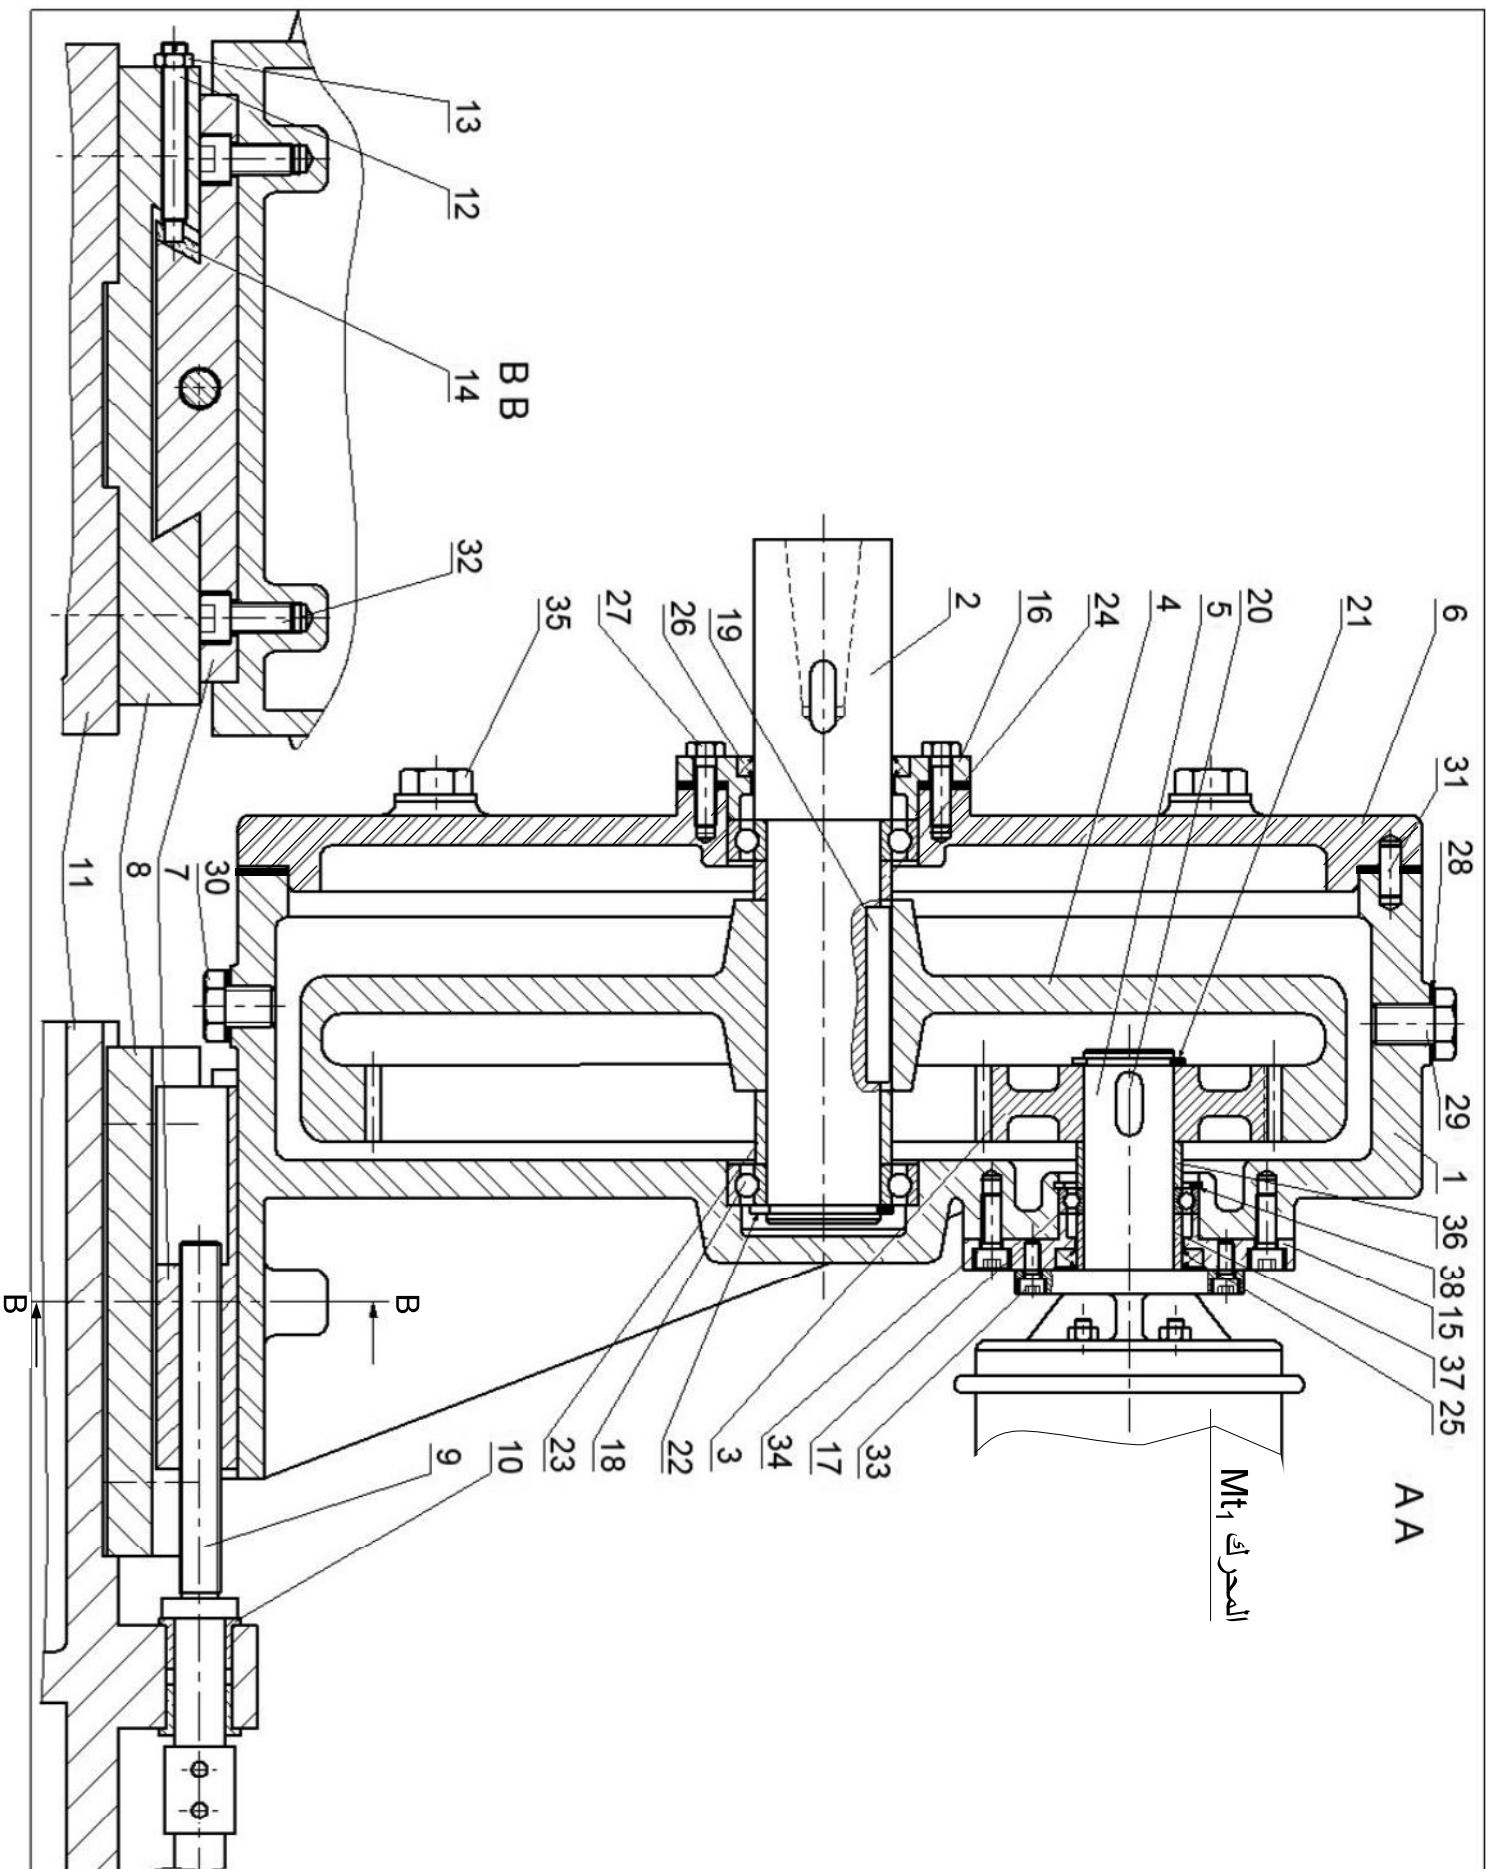


اللغة
Ar

ب - ملف الأجوية


1-5 دراسة الإنشاء

أ- تحليل وظيفي

4 أتم الرسم التخطيطي الحركي

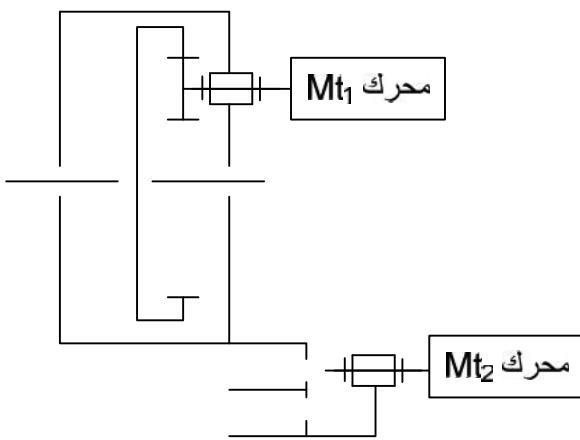



1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي
(علبة A-0)

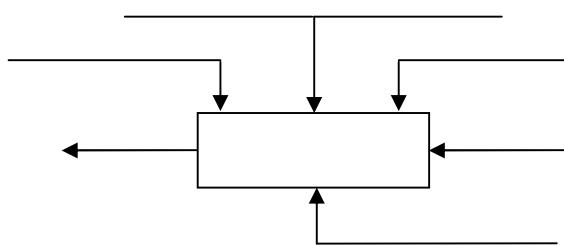

2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) لجهاز التوليد الداخلي

5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

5-1 أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" على الرسم التالي ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط :

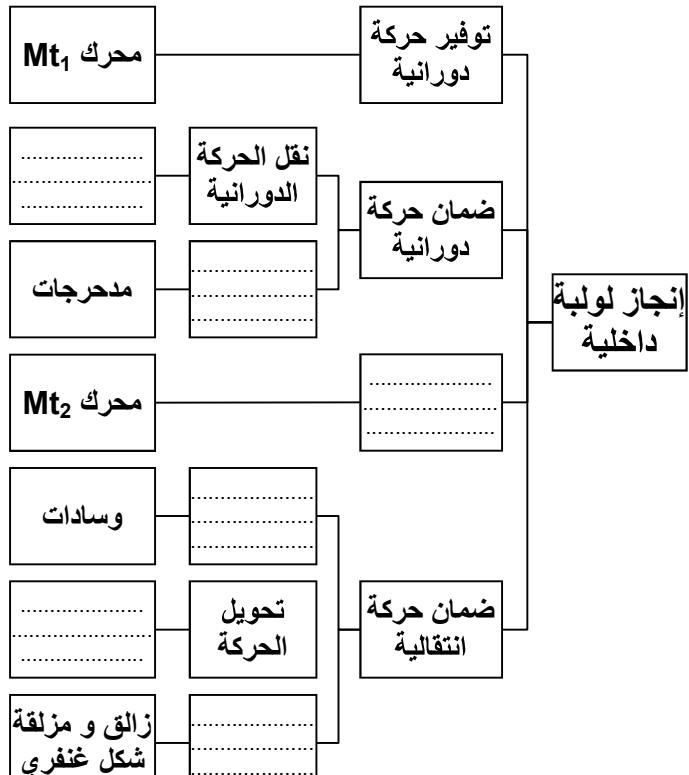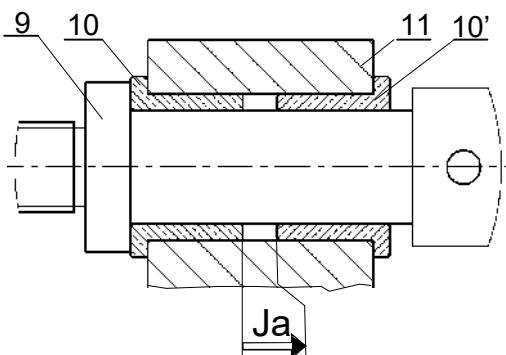

5- علمًا أن التوافق الموجود بين (11) و (8) هو:
حيث: $78H7g6$

$$78g6 = 78^{-29} \quad 78H7 = 78^{+30}$$

-أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى ثم استنتج نوع التوافق.

3- أتم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
		(5)/(3)	
		(11)/(9)	
		(8)/(7)	
		(7)/(9)	

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :
نفرض أن العمود (2) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:


$$\|\vec{F}_A\| = 840 \text{ N} \quad \|\vec{F}_B\| = 840 \text{ N} \quad \|\vec{F}_C\| = 1680 \text{ N}$$

$840 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$ ← سلم القوى

$20000 \text{ N.mm} \rightarrow 1 \text{ cm}$ ← سلم العزوم

أحسب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء ثم أرسم المخططات البيانية لها.
- حساب الجهود القاطعة:

- حساب عزوم الإنحناء

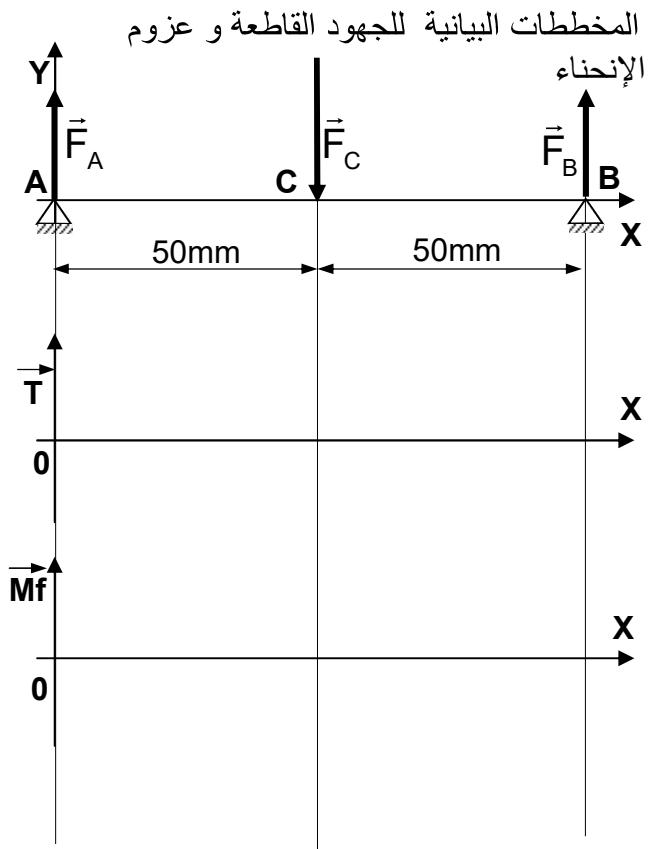

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة
:(4،3،4) :
1-6 أتم جدول المميزات التالي مع الحسابات :

a	df	da	z	d	m	
120				114	3	(3) (4)


2- أحسب سرعة دوران العمود (2):

3- أحسب المزدوجة C على مستوى الترس (3):

4- أحسب الجهد المماسي \vec{T} المؤثر على مستوى الترس (3):


بـ- تحليل بنوي:

- * دراسة تصميمية جزئية: لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (2) لجهاز التلبيب الداخلي و نظراً لوجود محورية ناتجة عن عملية القطع نطلب:
 - تعويض المدحرجات (18) بمدحرجات ذات دشاريج مخروطية لضمان الوصلة المتمحورة بين (2) و { (1)/(6) }.
 - وضع التوافقات المناسبة لتركيب هذه المدحرجات.
 - أنجز الوصلة الإندراجية بين العجلة (4) و العمود (2).
 - ضمان كتامة الجهاز.

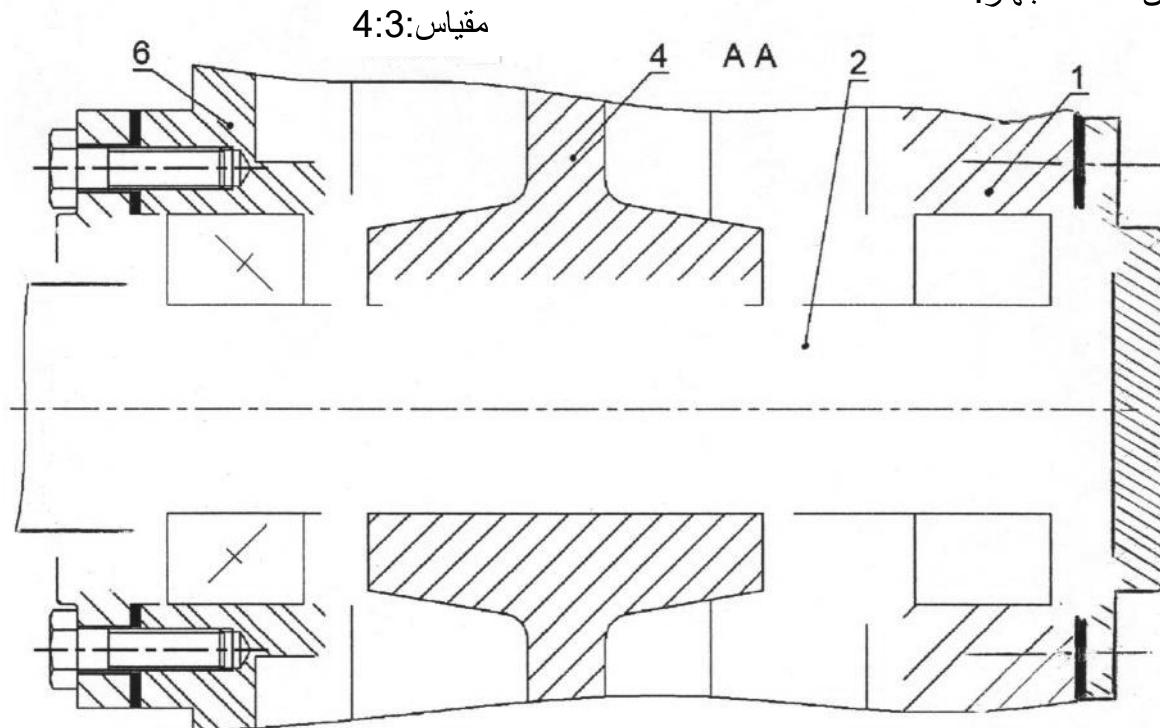

* دراسة تعريفية جزئية:


- مستعيناً بالرسم التجميلي (صفحة 20/13)، أكمل الرسم التعريفي للغطاء (16) بمقاييس 1:2 حسب:
 - المسقط الأمامي بقطاع - نصف مسقط أيسر
 - وضع: *الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار .
 - * السماحات الهندسية (بدون قيم) ورموز الخشونة (بدون قيم).

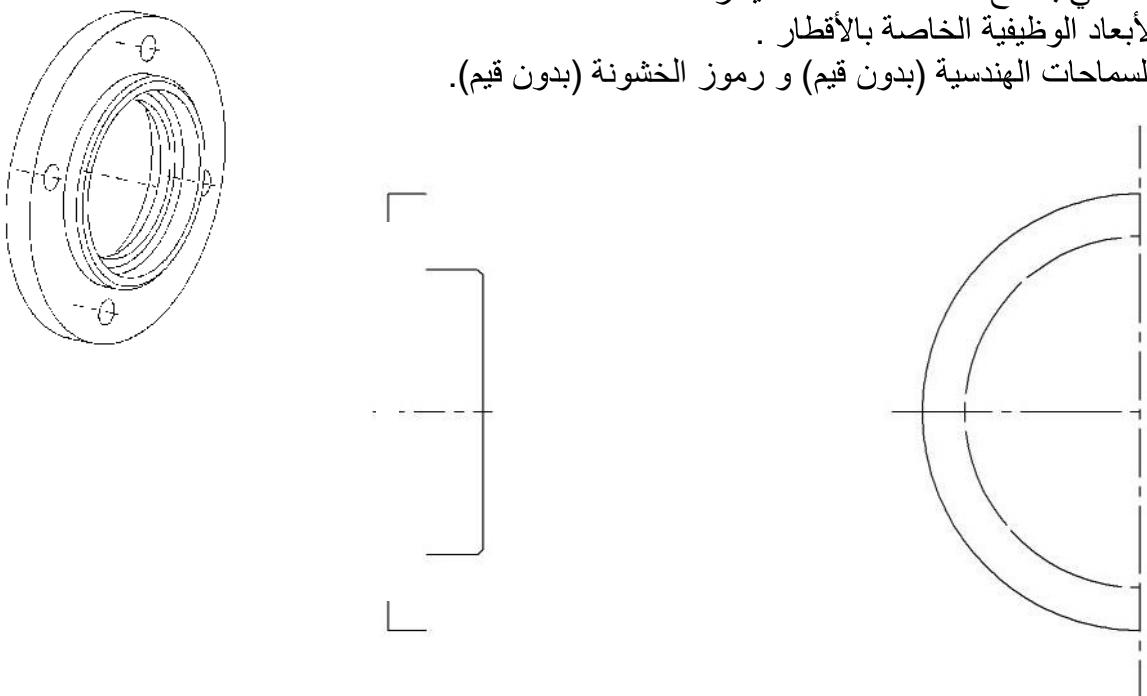

2-5 دراسة التحضير:

A- تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع:



نريد دراسة وسائل وطرق صنع الترس(3) المنجز من مادة 25CrMo4 كما يبينه الرسم التعريفي الموالي مع العلم أن السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة وأن سلسلة التصنيع صغيرة. السمك الإضافي للتشغيل يقدر بـ mm1.5:

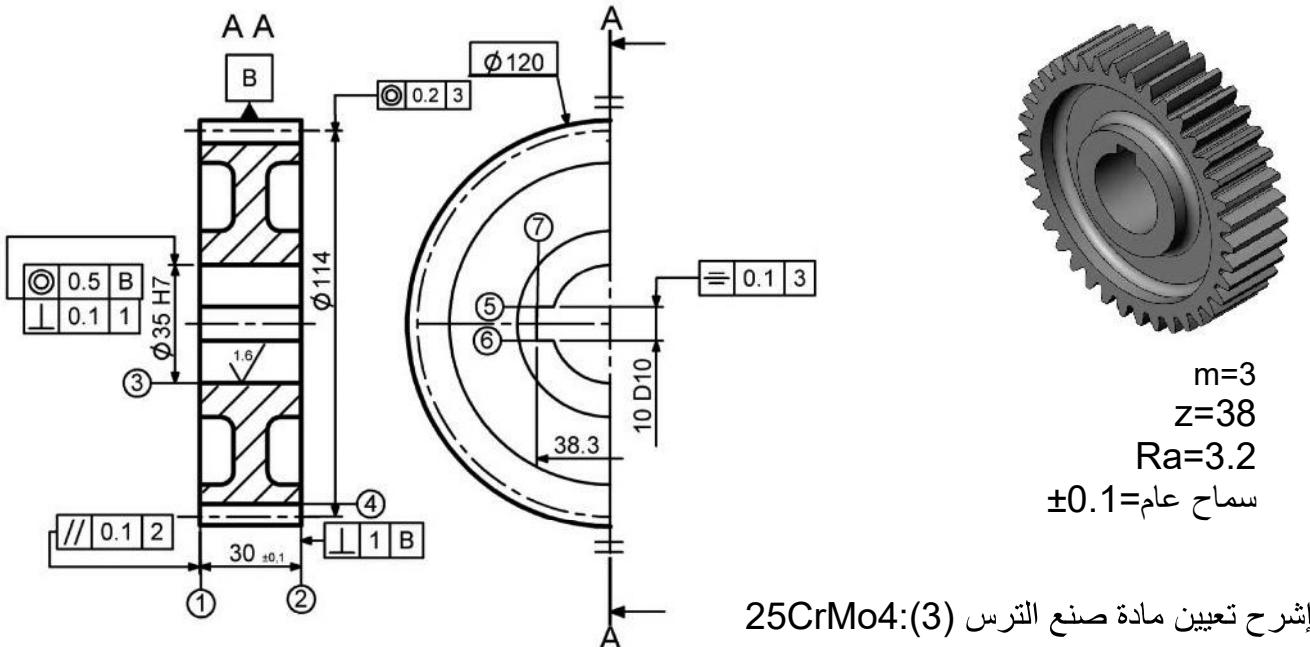

1- إشرح تعين مادة صنع الترس (3): 25CrMo4(3)

4 - ضع الترس(3) في وضعية سكونية(ايروستاتية) لإنجاز السطوح(1) و(3) مع تمثيل أدوات القطع المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع .

2- أرسم الشكل الأولي لخام الترس(3) مع تحديد أبعاده:

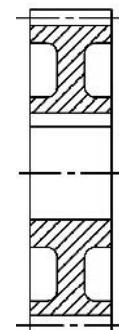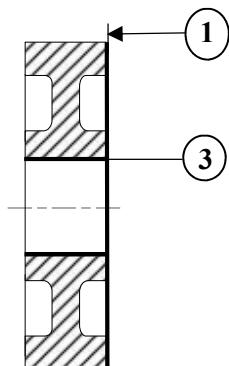

3- أتمم جدول سير الصنع التالي:

المرحلة	العمليات	المنصب
100	مراقبة الخام	مركز المراقبة
200		
300		
400		
500		
600	مراقبة نهائية	مركز المراقبة

5- أحسب سرعة الدوران(N) للترس وسرعة التغذية (Vf) عند إنجاز السطح (1) علما أن $V_c=80m/mn$ والقدم في الدورة $f=0.2mm/tr$

6- حدد أجهزة القياس الخاصة بمراقبة أبعاد الصنع لإنجاز السطوح(1) و(3):

ب - آليات:

بعد الإعلان عن وجود القطعة بواسطة الكاشف (**p**) الموجود تحتها و الضغط على الزر(**dcy**) ، تدفع القطعة نحو وضعية العمل بخروج ساق الدافعة (**V₁**).

- عند تلامس الساق بالملقط (**a₁**) تخرج ساق الدافعة (**V₂**) لتنبيت القطعة .

تلامس الساق بالملقط (**b₁**) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (**V₁**) .

- عند تلامس الساق بالملقط (**a₀**) ينطلق المحركان (**Mt₁**) و (**Mt₂**) في الدوران ل القيام بعملية التلوب الداخلي للقطعة.

عند تلامس جهاز التلوب الداخلي بالملقط (**c₁**) يتغير اتجاه دوران المحركين لرجوع الأداة.

تلامس الجهاز بالملقط (**c₀**) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (**V₂**) .

عند تلامس الساق بالملقط (**b₀**) تنتهي الدورة.

2- ما هو نوع الدافعة : **V₂**

1- أتمم المخطط (**Grafset**) م ت م ن)

مستوى 2 الخاص بالنظام.

3- أربط الدافعة **V₂** بالموزع المناسب.

