



II- ملف الأجرمية للموضوع الأول : نظام آلي لتخريم وقص الصفائح
1.5- دراسة الإنشاء:

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي :

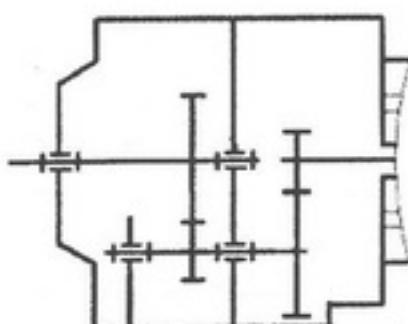

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "J":

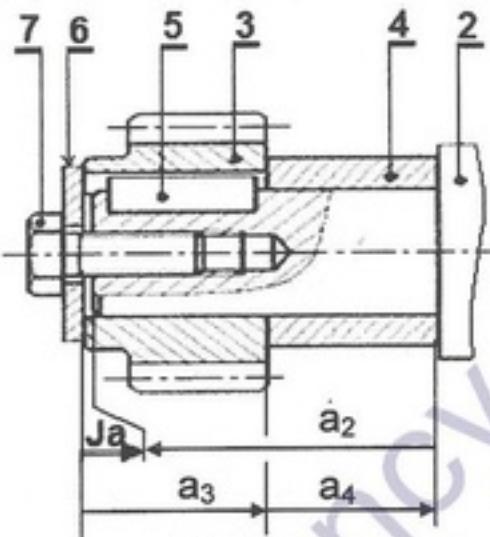

2.5- ما هي وظيفة هذا الشرط ؟

ضمان التثبيت المحوري للترس (3) (إكمال الوصلة الانساجية)

3.5- حساب التوافقات : علما ان التوافق الموجود بين

$$\text{قطع } (12) \text{ و } (10) \text{ هو } \varnothing 30 \text{ H7f6}$$

* أحسب هذا التوافق، مستعينا بملف الموارد :

$$J_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 30,021 - 29,967 = +0,054 \text{ mm}$$

$$J_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 30 - 29,980 = +0,020 \text{ mm}$$

* ما نوع هذا التوافق: بخلوص

* هل يلائم هذا التركيب؟ يلائم

* برب إجابتك: يحقق تركيب الوسادة على العمود بالخلوص

A- تحليل وظيفي و تكنولوجي :

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0 للنظام الآلي :



2- أكمل المخطط التجميعي للمخفض بوضع مختلف

وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول :



| صياغة الوظيفة | الوظيفة |
|--------------------------------|---------|
| نقل وتكيف الحركة (تخفيض ...) | FP |
| ضمان تركيب المحرك | FC1 |
| مقاومة العوامل الخارجية | FC2 |

3- أتمم جدول الوصلات الحركية :

| القطع | الوصلة | الرمز | الوسيلة |
|------------|----------|-------|---------------------------|
| (3)/(2) | إندماجية | ـ | خابور + لجاف + برغي بطلقة |
| (20)/(8) | متمحورة | ـ+ـ | محررون + حواجز |
| (23)/(20) | إندماجية | ـ | حلقة مرنة + لجاف + خابور |
| (10)/(9-8) | متمحورة | ـ+ـ | وسادات + حواجز |

نسبة النجاح الوطنية (المتمدرسون)

| المسجلون | الحاضرون | الناجحون | نسبة النجاح |
|----------|----------|----------|-------------|
| 551.381 | 546.316 | 297.288 | 54,42 % |

نسبة النجاح حسب الجنس وطنيا

⊕

| النسبة المئوية | الناجحون | الحاضرون | |
|----------------|----------|----------|---------|
| 46,66 % | 122.184 | 261.844 | ذكور |
| 61,55 % | 175.104 | 284.472 | إناث |
| 54,42 % | 297.288 | 546.316 | المجموع |

المترشحون الأحرار

| المسجلون | الحاضرون | نسبة النجاح |
|----------|----------|-------------|
| 8.417 | 7.028 | 70,20 % |

- حساب الجهد القاطعة :

$$0 \leq x \leq 40 \text{ mm} : T = R_A = +200 \text{ N}$$

$$40 \leq x \leq 70 \text{ mm} : T = R_A - F_1 = -600 \text{ N}$$

$$70 \leq x \leq 120 \text{ mm} : T = R_A - F_1 + R_C = +200 \text{ N}$$

- حساب عزوم الانحناء :

$$0 \leq x \leq 40 \text{ mm} : M_f = -R_A x$$

$$x = 0: M_f = 0, x = 40: M_f = -8000 \text{ N.mm}$$

$$40 \text{ mm} \leq x \leq 70 \text{ mm} : M_f = -R_A x + F_1(x - 40)$$

$$x = 40: M_f = -8000 \text{ N.mm}$$


$$x = 70: M_f = +10000 \text{ N.mm}$$

$$70 \text{ mm} \leq x \leq 120 \text{ mm} :$$

$$M_f = -R_A x + F_1(x - 40) - R_C(x - 70),$$

$$x = 70: M_f = +10000 \text{ N.mm}, x = 120: M_f = 0$$

المخططات البيانية للجهود القاطعة و عزوم الانحناء:

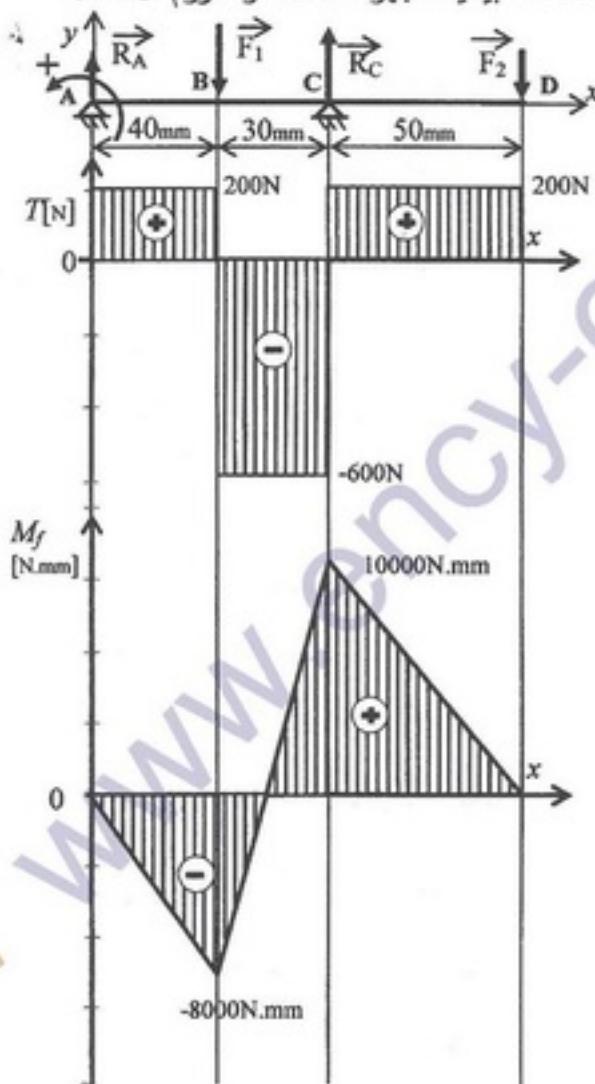

- 6- تم التوجيه الدوراني بين العمود (10) والمجموعة (الغطاء(9) ، الجسم (8)) بواسطة وسائط (12 و 13)
• مستعينا بملف الموارد، حدد مادة صنع الوسادة (13)

CuSn9P

* إشرح تعينها : سبيكة النحاس (برونز)

: العنصر القاعدي نحاس، P: أثر من فوسفور 9%: Sn9

* أنكر ملبيات التوجيه بوسادات : احتكاك انزلاقى يؤدي الى تأكل سريع وضياع في الاستطاعة.

* ما هو الحل الذي تقتربه لتحسين التوجيه :
استعمال مدحرجات

7- دراسة المتضادات (3) و (23) :

المعطيات: $h_a = 2 \text{ mm}$, $d_{23} = 80 \text{ mm}$, $Z_3 = 20$

أحسب :

$m = h_a = 2 \text{ mm}$: m : المدبول

$Z_{23} = d_{23}/m = 80/2 = 40 \text{ dents}$: Z_{23}

$d_3 = m Z_3 = 2 \times 20 = 40 \text{ mm}$: d_3

$r_{3-23} = d_3/d_{23} = 40/80 = 1/2$: r_{3-23}

* النسبة الإجمالية للمخفض علما ان: $r_{20-14} = 1/2$

$$r = r_{3-23} \times r_{20-14} = (1/2) \times (1/2), r = 1/4$$

$r = \frac{N_{14}}{N_3} = \frac{N_{10}}{N_m}$: N_{10} استنتاج سرعة الخروج

$$N_{10} = r \times N_m = (1/4) \times (1500)$$

$N_{10} = 375 \text{ tr/mn}$ دراسة مقاومة المواد :

نفرض أن العمود (20) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الإنحناء المستوي البسيط و خاضع للجهود التالية:

$$R_A = 200 \text{ N} \quad F_1 = 800 \text{ N}$$

$$R_C = 800 \text{ N} \quad F_2 = 200 \text{ N}$$

1 mm \longrightarrow 20 N سلم القوى:

1 mm \longrightarrow 300 N.mm سلم العزوم:


أحسب الجهد القاطعة و عزوم الانحناء ثم ارسم المخططات البيانية لها:

بـ- تحليل بنائي :


- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض و جعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.

مستعينا بملف الموارد أنجز ما يلي:


- تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (10) و المجموعة ((الجسم(8)، الغطاء(9)) بتغيير الوسائلتين (12) و (13) بمدحرجين ذات صنف واحد من الكريات يتماس نصف قطرى.
- تحقيق الوصلة الإنداجية بين العجلة (14) و العمود(10).
- ضمان الكتمامة باستعمال فاصل ذو شفتين.

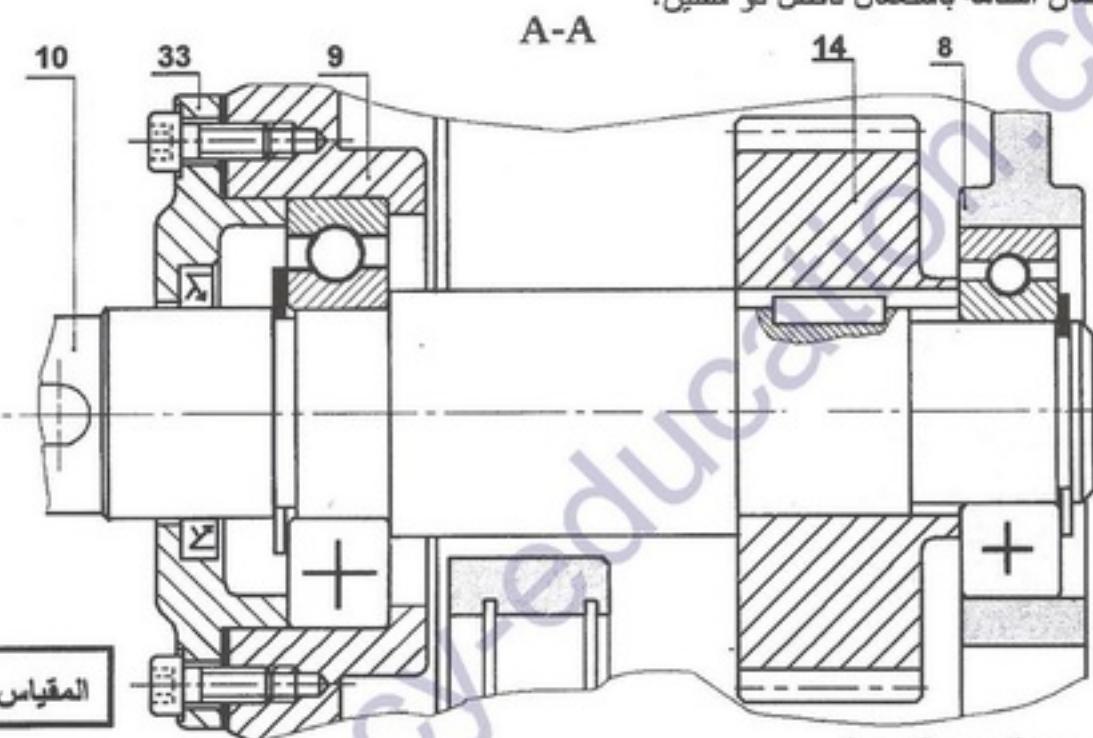

- دراسة تعريفية جزئية :

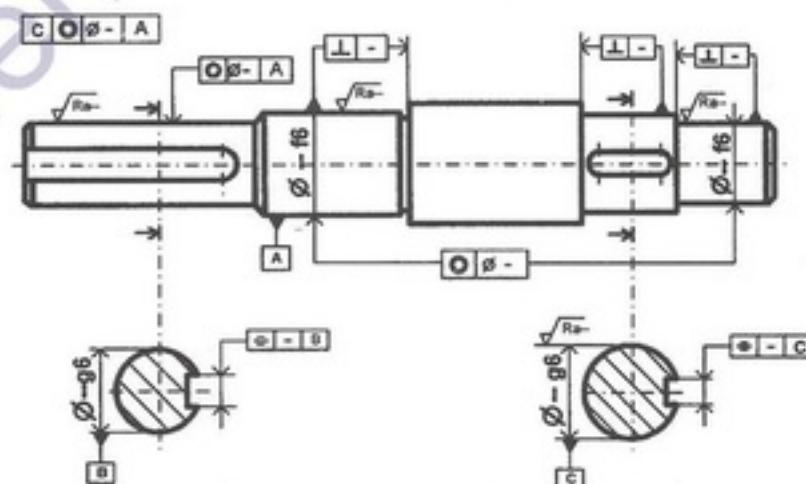

2.5 - دراسة التحضير:

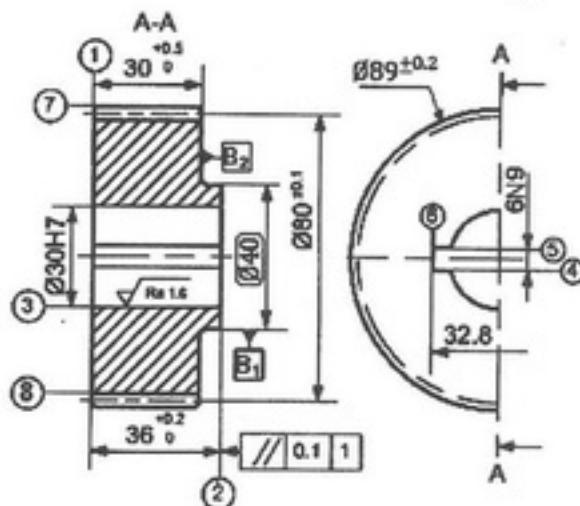

الخسونة العامة: $Ra=3.2$

المديول: $m=2$

| | | | |
|-----|----------|------------|----|
| 4.5 | \equiv | 0.1 | 3 |
| 7 | \odot | $\phi 0.2$ | 3 |
| 3 | \perp | 0.1 | 1 |
| 8 | \odot | $\phi 0.2$ | 3 |
| 3 | \odot | $\phi 0.2$ | B1 |


أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل و طرق صنع العجلة المستندة (14) المصنوعة من المادة C40 (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- ونيرة التصنيع : 1000 قطعة شهرياً لمدة 3 سنوات.

- السمك الإضافي للتشغيل . 2mm

- لشكل الأولى للخام؟

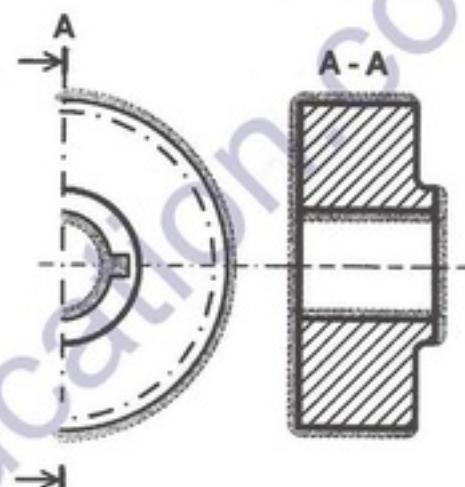

2- ما هي طريقة الحصول على هذا الخام؟

طريقة الحصول على الخام : الحدادة بال قالب

3- يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية :


$\{(8)\}$ ، $\{(7) - (2)\}$ ، $\{(6) - (5) - (4)\}$ ، $\{(3) - (1)\}$

أتمم جدول السير المنطقي للصنع :


| منصب العمل | العمليات | المرحلة |
|---------------|-----------------------|---------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام | 100 |
| خرطة | $\{(3) - (1)\}$ | 200 |
| خرطة | $\{(7) - (2)\}$ | 300 |
| تخليق أو نقر | $\{(6) - (5) - (4)\}$ | 400 |
| نحت المسننات | $\{(8)\}$ | 500 |
| منصب المراقبة | مراقبة نهائية | 600 |

4- عقد المرحلة :

مستعينا بملف الموارد، أنجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع المسطوح { (2)، (7) }، علما أن الورقة مجهزة بالآلات للعمل بسلسلة صغيرة و متوسطة.


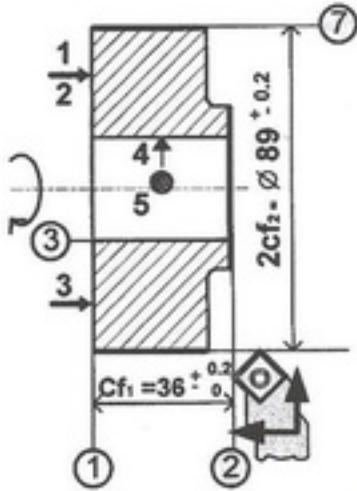
| العنصر: عجلة مسننة (14) | المجموعة : محرك مخفض | عقد المرحلة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|-----|----------|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----|-------------------------------|----|--|-----|--|---|-------|-----|--------|----|--|-----|
| السلسلة : صغيرة | المادة : C40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الآلية: TP أو TSA | المنصب : خراطة | رقم المرحلة : 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr><td>2</td><td>//</td><td>0.1</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Ø</td><td>Ø0.2</td><td>3</td></tr> </table> <p>[Ra 3.2]</p> </div> </div> | 2 | // | 0.1 | 1 | 7 | Ø | Ø0.2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | // | 0.1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ø | Ø0.2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>أدوات</th> <th>قطع</th> <th colspan="4">عناصر القطع</th> <th>تعين عمليات التصنيع</th> <th>رقم</th> </tr> <tr> <th>المراقبة</th> <th></th> <th>V_f mm/mn</th> <th>f mm/tr</th> <th>N tr/mn</th> <th>V_c m/mn</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التواري</td> <td>أداة خرط منحنية أو أداة تسوية</td> <td>من 31.85 إلى 42.46</td> <td>0.1</td> <td>من 318.47 إلى 424.63</td> <td>40</td> <td>تسوية (2) انهاء $Cf_1 = 36 +0.2 -0.1$</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التحول</td> <td>أداة خرط منحلية أو أداة خرط طولي</td> <td>14.31</td> <td>0.1</td> <td>143.13</td> <td>40</td> <td>خرط طولي (7) انهاء $2cf_2 = \varnothing 89 +0.2 -0.1$</td> <td>302</td> </tr> </tbody> </table> | أدوات | قطع | عناصر القطع | | | | تعين عمليات التصنيع | رقم | المراقبة | | V _f mm/mn | f mm/tr | N tr/mn | V _c m/mn | | | قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التواري | أداة خرط منحنية أو أداة تسوية | من 31.85 إلى 42.46 | 0.1 | من 318.47 إلى 424.63 | 40 | تسوية (2) انهاء $Cf_1 = 36 +0.2 -0.1$ | 301 | قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التحول | أداة خرط منحلية أو أداة خرط طولي | 14.31 | 0.1 | 143.13 | 40 | خرط طولي (7) انهاء $2cf_2 = \varnothing 89 +0.2 -0.1$ | 302 |
| أدوات | قطع | عناصر القطع | | | | تعين عمليات التصنيع | رقم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| المراقبة | | V _f mm/mn | f mm/tr | N tr/mn | V _c m/mn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التواري | أداة خرط منحنية أو أداة تسوية | من 31.85 إلى 42.46 | 0.1 | من 318.47 إلى 424.63 | 40 | تسوية (2) انهاء $Cf_1 = 36 +0.2 -0.1$ | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قلم القياس أو تركيب خاص لمراقبة التحول | أداة خرط منحلية أو أداة خرط طولي | 14.31 | 0.1 | 143.13 | 40 | خرط طولي (7) انهاء $2cf_2 = \varnothing 89 +0.2 -0.1$ | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

بـ- آليات :

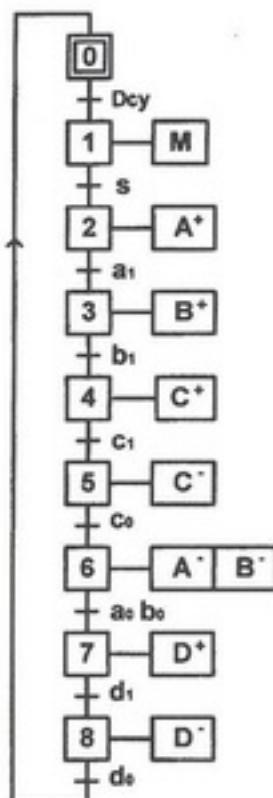


الحل الأول: أنجز حسب قواعد تمثيلــ GRAFCET

- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)
المستوى 2 للنظام الآلي لتخريم و قص الصفائح؟
- تمثيل المعيق الهوائي لسير هذا النظام الآلي :

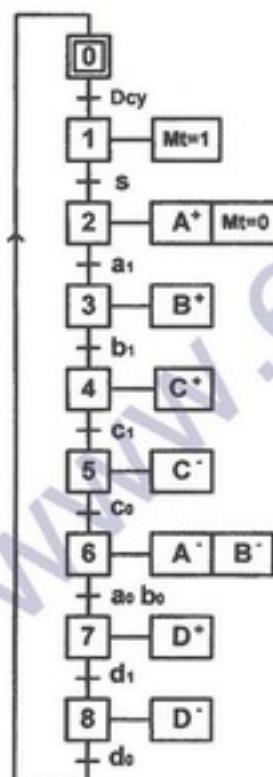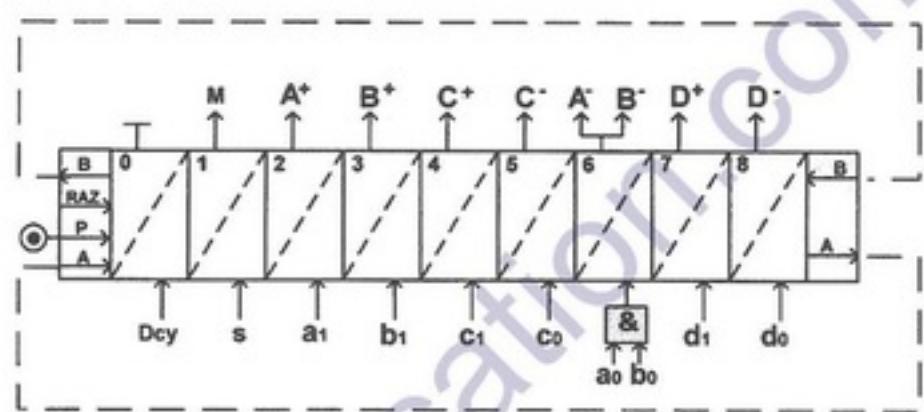


الحل الثاني: يقبل الحل التالي لأن المحرك Mt يعتبر متغير ثانوي
- المحرك في حالة اشتغال، حالته المنطقية = 1 ($Mt=1$)
- المحرك في حالة توقف ، حالته المنطقية = 0 ($Mt=0$)
وهي الطريقة المعمول بها حالياً في الميدان.

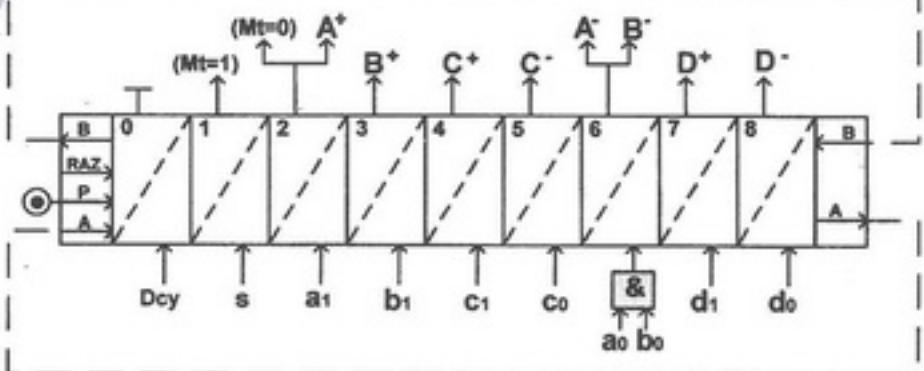

الموضوع الأول

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 8 مقاومة المواد الخاص بحساب عزوم الإنحناء (Mf) الصفحة (24/7).

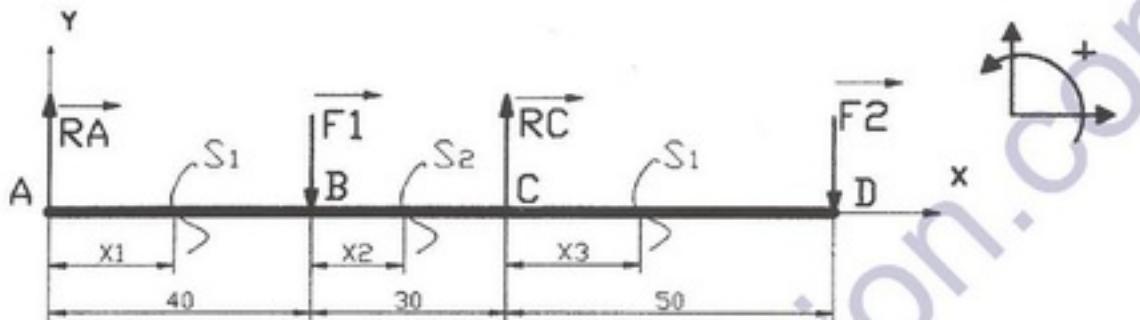

✓ $0 \leq x_1 \leq 40\text{mm}$ المرجع 0 في النقطة A

$$M_f = -R_A x_1$$

$$X_1 = 0 : M_f = 0$$

$$X_1 = 40 : M_f = -8000\text{N.mm}$$

✓ $0 \leq x_2 \leq 30\text{mm}$ ينقل المرجع 0 إلى النقطة B

$$M_f = -R_A (40 + x_2) + F_1 x_2$$

$$X_2 = 0 : M_f = -8000\text{N.mm}$$

$$X_2 = 30 : M_f = +10000\text{N.mm}$$

✓ $0 \leq x_3 \leq 50\text{mm}$ ينقل المرجع 0 إلى النقطة C

$$M_f = -R_A (70 + x_3) + F_1 (30 + x_3) - R_C x_3$$

$$X_3 = 0 : M_f = +10000\text{Nmm}$$

$$X_3 = 50 : M_f = 0$$

$$\frac{dM_{f_2}(x)}{dx} = -T_y(x)$$

ملاحظة هامة خاصة بحساب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء :

يقبل الحل الذي يحقق الشرط التالي

| العلامة | | عناصر الإجابة | |
|---------|-----|---|--|
| المجموع | جزء | الموضوع الثاني: نظام آلي لتشحيم المدحرجات | |
| 13,5 | | 1.4 دراسة الإنشار | |
| | | أ- التحليل الوظيفي | |
| 0,8 | | (0,1×8) | A-0 مخطط الوظيفة الإجمالية |
| 0,7 | | (0,1×7) | 2- المخطط الوظيفي FAST |
| 0,7 | | (0,1×7) | 3- الرسم التخطيطي الحركي |
| 0,9 | | (0,2) :1-4 | 4 - التحديد الوظيفي للأبعاد |
| | | (0,3) :2-4 | |
| | | (0,4) :3-4 | |
| 8,6 | | 5- المستنذات: | |
| 1,6 | | (0,15×2) | 1-5 حساب سرعة الزاوية: |
| | | (0,15×2) | 2-5 حساب سرعة دوران الطبل |
| | | (0,15×2) | 3-5 حساب نسبة النقل الإجمالية |
| | | (0,1×3) | 4-5 حساب مميزات التسفن (جدول) : العلاقات |
| | | (0,1×4) | الحسابات |
| 0,4 | | (0,2×2) | 1- تمثيل القوى المؤثرة على السن |
| 0,5 | | (0,25×2) | 2- حساب المزدوجة المحركة |
| 0,5 | | (0,25×2) | 3- حساب القوة المماسية |
| 0,5 | | (0,25×2) | 4- حساب القوة النصف قطرية |
| | | 7- مقاومة المواد | |
| 0,5 | | (0,25×2) | 1-7 حساب الجهود القاطعة (T) |
| 0,5 | | (0,25×2) | 2-7 حساب عزوم الإنحناء (Mf) |
| 1 | | 0,5 Mf + 0,5 T | 3-7 تمثيل المنحنيات (Mf ، T) |


| | | | |
|---------|-------|---------------------------|---|
| | | | عناصر الإجابة |
| المجموع | مجزأة | نظام آلي لتشحيم المدحرجات | الموضوع الثاني: |
| | | ب - التحليل البنوي | |
| 2,5 | | | 1- دراسة تصميمية جزئية |
| | 1,5 | | الوصلة المتمحورة (5 حواجز \times 0,3) |
| | 0,5 | | الوصلة الاندماجية (2 حواجز \times 0,25) |
| | 0,5 | | الكتامة |
| | | | عناصر الإجابة |
| المجموع | مجزأة | نظام آلي لتشحيم المدحرجات | الموضوع الثاني: |
| 2,4 | | | 2 - الدراسة التعريفية الجزئية |
| | 1 | | إنعام الرسم التعريفي: |
| | 0,4 | | الأقطار الوظيفية: |
| | 0,5 | | السماحات الهندسية: |
| | 0,5 | | الخشونة: |
| 6,5 | | | 2 - دراسة التحضير |
| | | | أ - تكنولوجيا وسائل الصنع |
| 1,9 | 0,6 | | 1- مبدأ الحصول على الكربة |
| | 0,9 | | 2- إنعام جدول العمليات: |
| | 0,4 | | 3- تحديد المواد |
| | | | ب - تكنولوجيا طرق الصنع |
| 2,6 | 0,6 | | 1- جدول التسلسل المنطقي (0,1×6) |
| | 0,8 | | 2- رسم الصنع : السكونية: 0,45 + أبعاد الصنع: 0,35 |
| | 0,4 | | 3- حساب سرعة الدوران (N) |
| | 0,4 | | 4- حساب سرعة التقذفية (Vf) |
| | 0,4 | | 5- إسم الأداة الملائمة لمراقبة |
| | | | ج- الآليات: |
| 2 | 1,5 | (0,1×15) | 1 - مخطط Grafset مستوى 2 : |
| | 0,5 | (0,5) | 2 - تركيب الدافعة A بالموزع 5/2 : |

ملف الأجوية للموضوع الثاني

1.4 دراسة الإنشاء:

- التحليل الوظيفي:

1- أتم المخطط الوظيفي(A-0) للنظام الآلي:

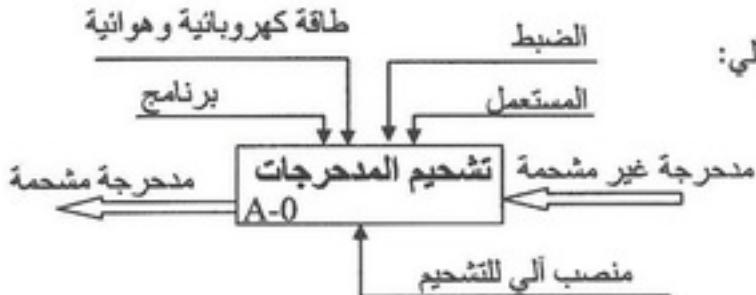

2- دراسة الوظيفة الأساسية Ft1 (نقل الحركة مع تخفيضها):


- أتم المخطط الوظيفي FAST

الحلول التكنولوجية

الوظائف التقنية

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| المدحراة (4) والوسادة (7) | توجيه العمود (1) في الدوران | Ft11 |
| العجلات المسننة (1) (8)(18)(20) | نقل الحركة مع تخفيضها من (1) إلى (9) | Ft12 |
| المدحرجات (22) و(23) | توجيه العمود (18) في الدوران | Ft13 |
| الخابور (19)، اللجاف (16) و كتف | ضمان وصلة اندماجية (18/20) | Ft14 |
| تركيب بالشد (إدخال بالقوة) | ضمان الوصلة الاندماجية بين 9/8 | Ft15 |
| الوسادتين (13) | ضمان توجيه العمود (9) في الدوران | Ft16 |
| المرزة (10) | ضمان وصلة اندماجية بين (11) و(9) | Ft17 |

3- أتم الرسم التخطيطي الحركي:

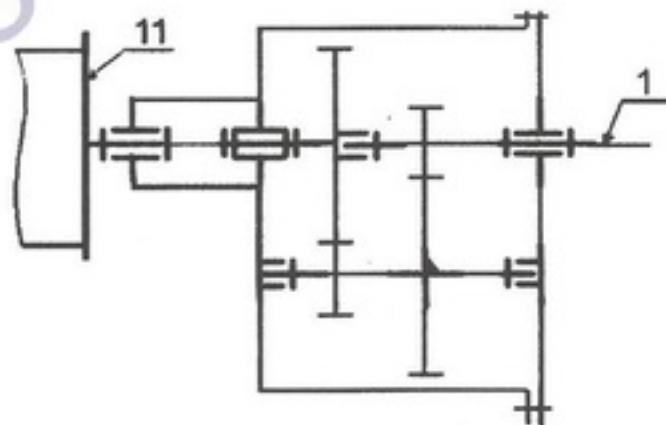

5- دراسة المستنات:

تم عملية تغذية منصب التشحيم بالمدحرجات بسرعة $V=1,57\text{m/s}$

علماً أن قطر الطلب $d_{11}=160\text{mm}$

5- أحسب السرعة الزاوية (ω_{11}) للطلب:

$$\omega_{11}=2 \times V/d_{11}=2 \times (1,57 \times 1000)/160 \text{ rd/s}$$

$$\omega_{11}=19,62 \text{ rd/s}$$

5- أحسب سرعة دوران الطلب (N_{11}):

$$(\pi=3,14)$$

$$\omega_{11}=(2\pi \times N_{11})/60 = \pi \times N_{11}/30$$

$$N_{11}=(30 \times \omega_{11})/\pi=30 \times 19,62 / \pi$$

$$N_{11}=187,45 \text{ tr/mn}$$

5- أحسب نسبة النقل الإجمالية (r_g):

$$r_g=N_{11}/N_1=187,45 / 1500=0,125$$

4- أحسب مميزات التسفن {1-20} وفقاً للجدول

الآتي:


| a | d | Z | m | |
|----|----|----|-----|------|
| 66 | 33 | 22 | 1,5 | (1) |
| | 99 | 66 | | (20) |

$$r_g=(Z_1/Z_{20}) \times (Z_{18}/Z_8)$$

$$D=m \times z \quad a=(d_1+d_{20})/2$$

6- دراسة الجهود المؤثرة على العمود الممتد (1):

6-1 مثل القوى المؤثرة على السن (1):

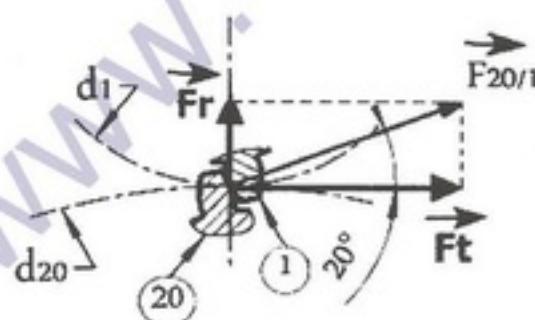


4- لضمان السير الحسن للجهاز، المصمم وضع الشرط الوظيفي JA :

1- ما هي وظيفة الشرط JA؟

تفادي الإحتكاك بين (1) و (9)

2- أنجز سلسلة أبعاد الشرط JA

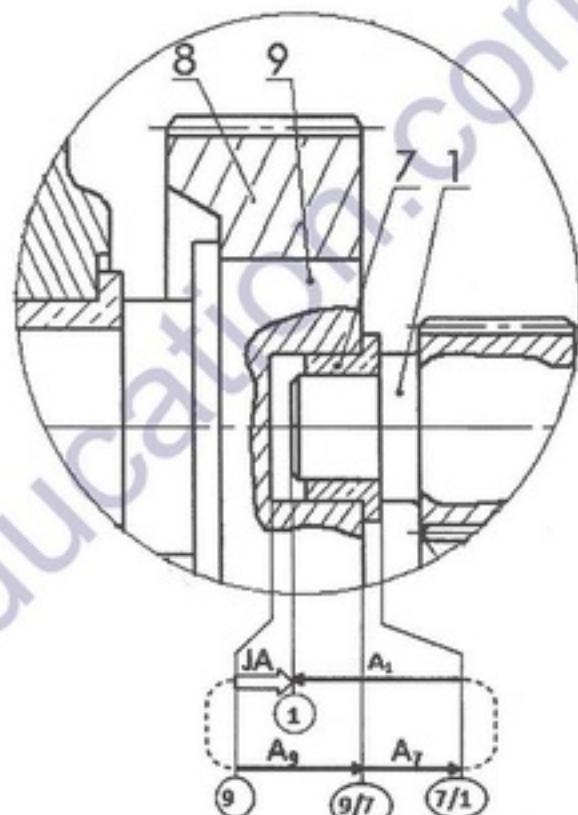

3- أحسب البعد المجهول لتحقيق هذا الشرط.

$$JA=3^{\pm 0,2} \quad A_7=3^{+0,1}_0 \quad A_9=15^{\pm 0,1}$$

$$JA=A_9+A_7-A_1$$

$$JA_M=A_{9M}+A_{7M}-A_{1M}$$

$$A_{1M}=A_{9M}+A_{7M}-JA_M$$

$$=(15+0,1)+(3+0,1)-(3+0,2)=15+0$$

$$JA_m=A_{9m}+A_{7m}-A_{1M}$$

$$A_{1M}=A_{9m}+A_{7m}-JA_m$$

$$=(15-0,1)+(3)-(3-0,2)=15+0,1$$

$$A_1=15^{+0,1}_0$$

2-7 أحسب عزوم الإنحناء (M_f):

$0 \leq X \leq 24\text{mm}$:

$$M_f = - A \cdot X$$

$$M_f = -126,45 \cdot X ; \quad X=0 : M_f=0$$

$$X = 24\text{mm} : M_f = -126,45 \times 24\text{mm}$$

$$M_f = -3034,8 \text{ Nmm}$$

$24\text{mm} \leq X \leq 60\text{mm}$:

$$M_f = - A \cdot X + F_r \cdot (X-24\text{mm})$$


$$M_f = -126,45 \cdot X + 210,75 \cdot (X-24\text{mm})$$

$$X = 24\text{mm} : M_f = -3034,8 \text{ Nmm}$$

$$X = 60\text{mm} : M_f = 0$$

3- مثل منحنيات الجهود القاطعة وعزوم

الإنحناء:

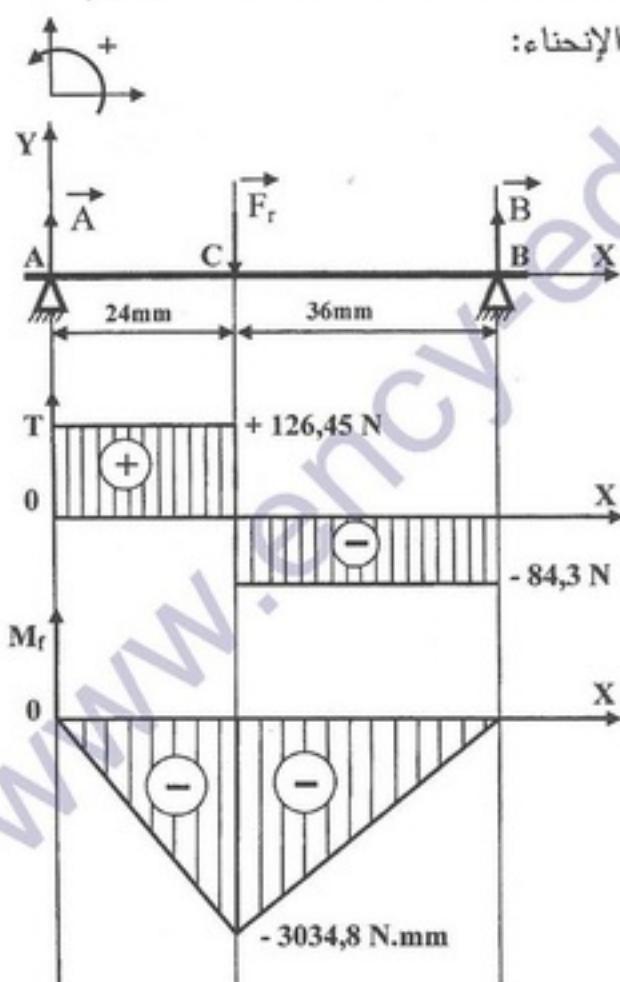

6-2 أحسب المزدوجة المحركة (C_m):

$$P=C_m \cdot \omega_m ; \quad C_m=P/\omega_m \quad \omega_m=\pi \cdot N_m/30$$

$$C_m=(30 \times P)/(\pi \cdot N_m)=(30 \times 1500)/\pi \cdot 1500$$

$$C_m=9,55 \text{ Nm}=9550 \text{ Nmm}$$

6-3 أحسب القوة المماسية (F_t) حيث: $d_1=33$

$$C_m = F_t \cdot d_1/2 ; \quad F_t=2 \cdot C_m/d_1=2 \cdot 9550/33 \text{ N}$$

$$F_t=578,78 \text{ N}$$

6-4 أحسب القوة النصف قطرية (F_r) عندما أن زاوية

الضغط $\alpha=20^\circ$

$$\operatorname{tg}\alpha = F_r / F_t ; \quad F_r = F_t \cdot \operatorname{tg}\alpha$$

$$F_r = 578,78 \times \operatorname{tg}20^\circ = 210,66 \text{ N}$$

7- مقاومة المواد:

نفرض أن العمود المسمى (1) عبارة عن عارضة

أفقية ذات مقطع دائري مملوء، خاضعة للجهود التالية:

$$F_r = 210,75 \text{ N} \quad A = 126,45 \text{ N}$$

$$B = 84,3 \text{ N}$$

سلم القوى: $1\text{mm} \rightarrow 10\text{N}$

سلم العزوم: $1\text{mm} \rightarrow 100\text{Nmm}$

7-1 أحسب الجهود القاطعة (T)

$0 \leq x \leq 24\text{mm}$:

$$T = A = 126,45 \text{ N}$$


$24\text{mm} \leq x \leq 60\text{mm}$:

$$T = A - F_r = 126,45 \text{ N} - 210,75 \text{ N}$$

$$T = -84,3 \text{ N}$$


ب - تحليل بنائي:

- 1 دراسة تصميمية جزئية: لتحسين سير الجهاز والاشغال في ظروف جيدة وأمنة، نقترح التعديلات التالية:
- توجيه العمود (9) في الدوران بواسطة مدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى.
 - تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العمود (9) والعجلة المستندة (8).
 - ضمان كثامة الجهاز بفواصل كثامة طراز AS.

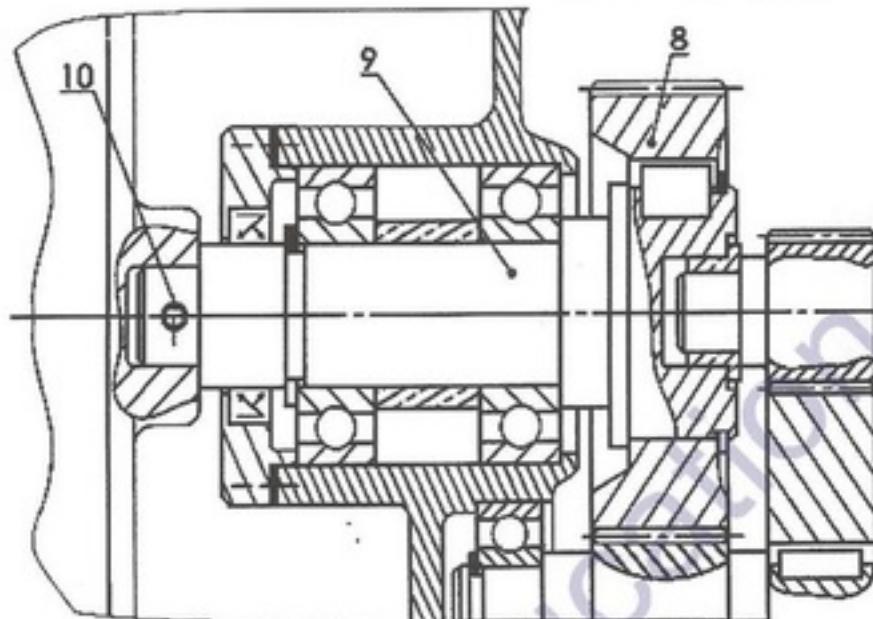

2 دراسة تصميمية جزئية: أتم الرسم التعريفي للعمود (9) بسلم 1:1 مع تسجيل :

- الأقطار الوظيفية والسمات الهندسية (بدون قيم).
- الخشونة للأسطح الوظيفية (بدون قيم).

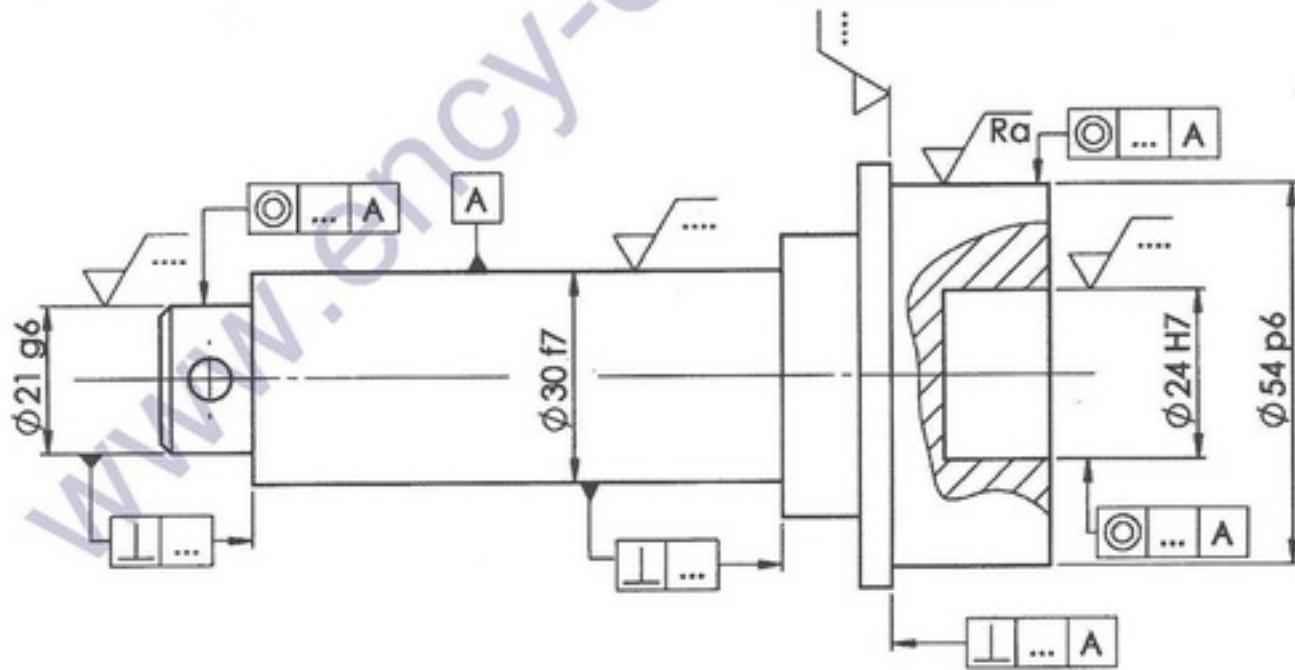


2- دراسة التحضير:


أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة أسلوب الحصول على القطع المكونة للمدحرجات:

1- يتم إنجاز الكرة انطلاقاً من الخام (سلك معدني).

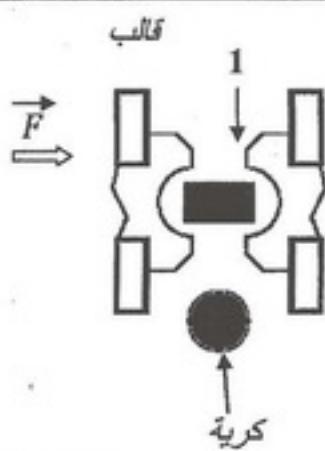

الشكل 2



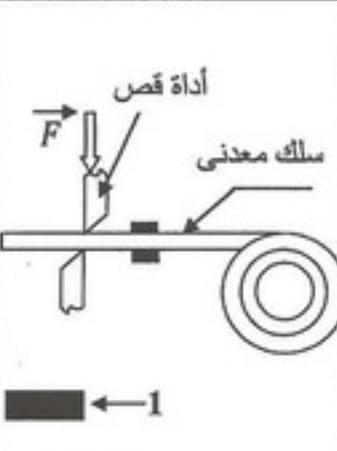


الشكل 1

مستعيناً بالشكلين المقابلين (1) و(2) اشرح باختصار مبدأ الحصول على الكرة:

- قص السلك المعدني إلى قطع صغيرة (1)
- توضع القطعة (1) بين قلبي التشكيل وتضيق حتى تملأ الفجوتين وتتشكل الكرة.
- فتح القلبيين واستخراج الكرة
- نزع الأشكال الزائدة

2- يتم إنجاز الجلبة الخارجية عن طريق تشغيل قضيب اسطواني وفق المراحل المبينة أسفله:

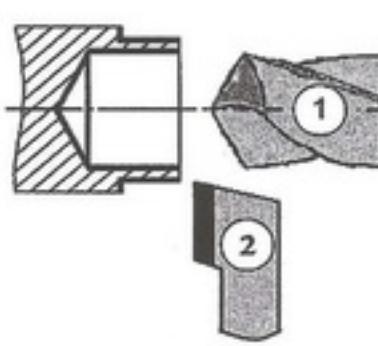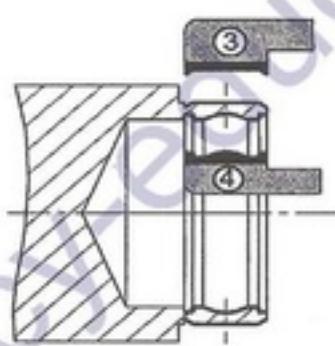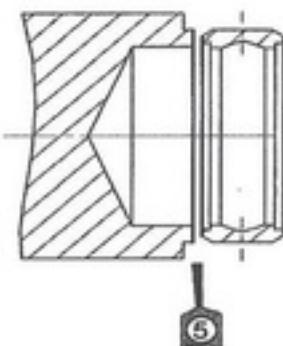

اتم الجدول الآتي


| الرقم | اسم الأداة | العملية | الآلية |
|-------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | ملقط | تشغيل | آلة الخراطة |
| 2 | آلات الخرط الطولي | خرط طولي ياستاد (كتف) | آلة الخراطة |
| 3 | أداة تشكيل | تشكيل خارجي | آلة خراطة |
| 4 | أداة تشكيل | تشكيل داخلي | آلة خراطة |
| 5 | أداة القطع | قطع | آلة الخراطة |

3- الجلبة مصنوعة من مادة 100cr6 اشرح هذا التعيين:

حديد صلب ضعيف المزج — يحتوي على 1% من الكربون
Cr: العنصر الإضافي الأول وهو الكروم بنسبة $6/4\% = 1.5\%$

بـ- تكنولوجيا طرق الصنع:

نقرح دراسة صنع العمود المسنن (18) المصنوع من المادة 35NiCrMo16 بسلسلة متوسطة.

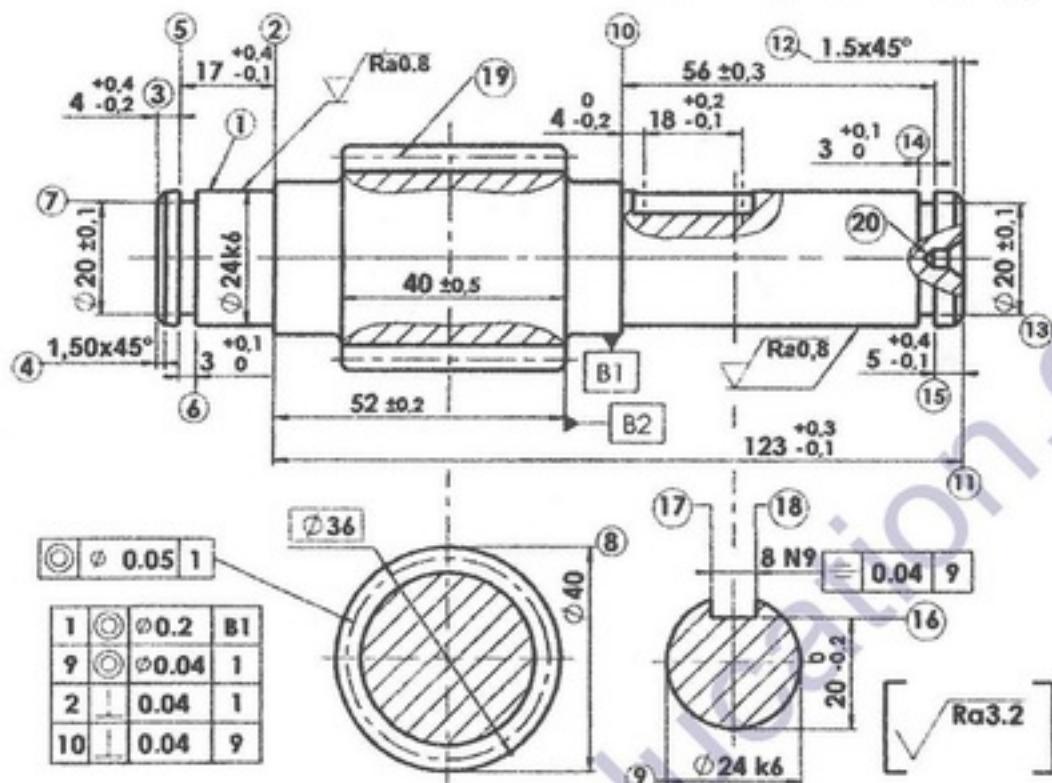


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| ISO 1328 | رتبة الدقة: 6 |
| $\alpha=20^\circ$ زاوية الضغط: | عدد الأسنان: Z=18 |
| خشونة جانب السن: | m=2 |

- خصائص التسنين:

1- أكمل جدول
السلسل المنطقي
مراحل الصنع التالي:
(الصنع بسلسلة
متوسطة)

| المنصب | العمليات | المرحلة |
|---------------|---|---------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام | 100 |
| خرطة | {(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)} | 200 |
| خرطة | {(11)} (المركزة) | 300 |
| خرطة | {(15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8)} | 400 |
| نحت المستويات | {(التسنن 19)} | 500 |
| تفریز | {(18) (17) (16)} | 600 |
| منصب المراقبة | مراقبة نهائية | 700 |

2- أتم رسم الصنع الخاص بالمرحلة {200} موضحاً الوضعية المركبة وأبعاد الصنع (بدون قيم بالنسبة للأبعاد المجهولة):

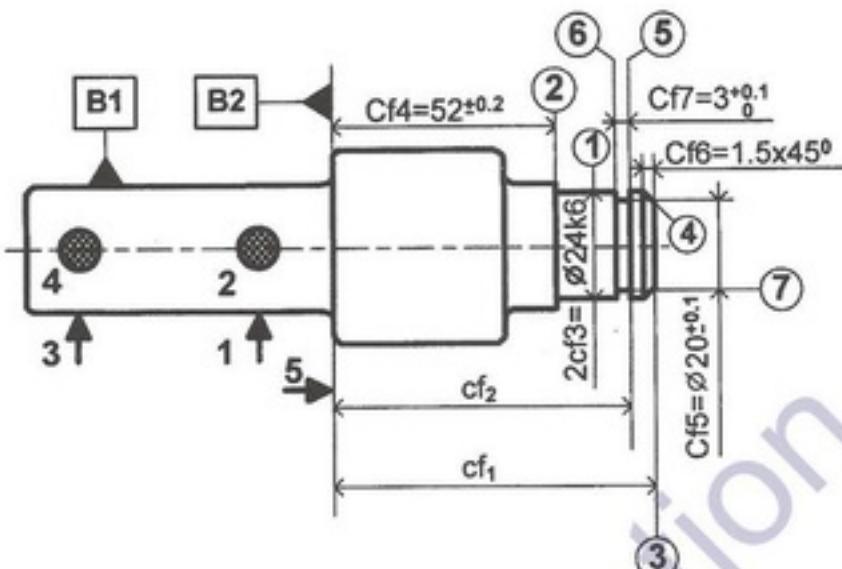

3- احسب المرارة الدورانية N لإنجاز التمريرة النهائية للسطح (1) علماً أن:

$$f = 0,1 \text{ mm/tr} ; V_c = 100 \text{ m/mn}$$

$$N = (1000 \times V_c) / (\pi \times D) = (1000 \times 100) / (\pi \times 24)$$

$$N = 1326,3 \text{ tr/mn}$$

4- احسب سرعة التغذية V_f

$$V_f = f \cdot N = 1326,3 \times 0,1 \text{ mm/mn} = 132,63 \text{ mm/mn}$$

5- ما هي الأداة الملائمة لمراقبة قطر الأسطوانة (1)؟

CMD Ø24k6 (أو الميكرومتر)

جـ- الآليات:

النظام الآلي الممثل في الصفحة (24/13) يشتغل وفق دفتر الشروط الوظيفي التالي:

- انطلاق الدورة بالضغط على الزر **Dcy** حيث يدور المحرك (**Mt=1**) لإيصال المدحرجة أمام الدافعة **A**.

- الضغط على ملقط الكشف **k** يؤدي إلى توقف المحرك (**Mt=0**) وخروج ساق الدافعة **A** لدفع المدحرجة نحو منصة التشحيم.

- عند الضغط على الملقط **a₁** تعود ساق الدافعة **A**.

- الضغط على الملقط **a₀** يؤدي إلى صعود المدحرجة إلى المشتم بخروج ساق الدافعة **B**.

- عند الضغط على **b₁** تبدأ عملية التشحيم التي تnom 4 ثواني ثم تعود ساق الدافعة **B**.

- الضغط على الملقط **b₀** يؤدي إلى خروج ساق الدافعة **C** لإخلاء المدحرجة المشتمة نحو بساط الإخلاء.


- الضغط على الملقط **c₁** يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة **C**. تنتهي الدورة عند الضغط على الملقط **c₀**.

العمل المطلوب:


1- أتم مخطط Grafcet مستوى 2 التالي الخاص بالنظام المدروس.

الحل الثاني : يقبل الحل التالي لأن المحرك M_t يعتبر متغير ثانوي


- المحرك في حالة اشتغال، حالته المنطقية = 1 ($M_t=1$)
 - المحرك في حالة توقف ، حالته المنطقية = 0 ($M_t=0$)
- وهي الطريقة المعتمل بها حاليا في الميدان.

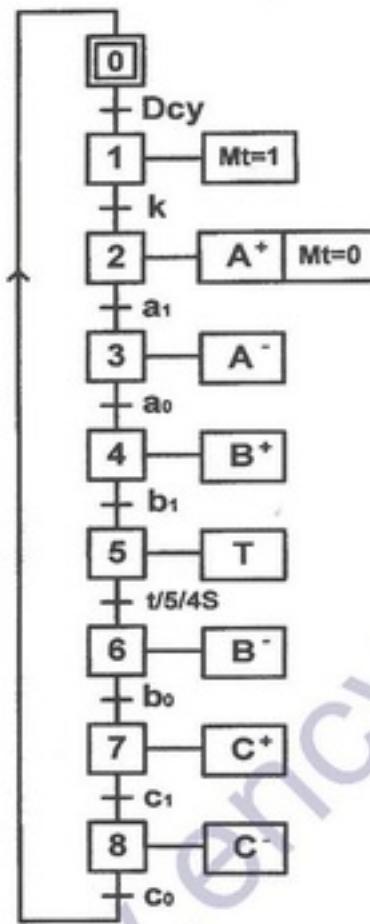


الحل الأول : أنجز حسب قواعد تمثيل الـ GRAFCET

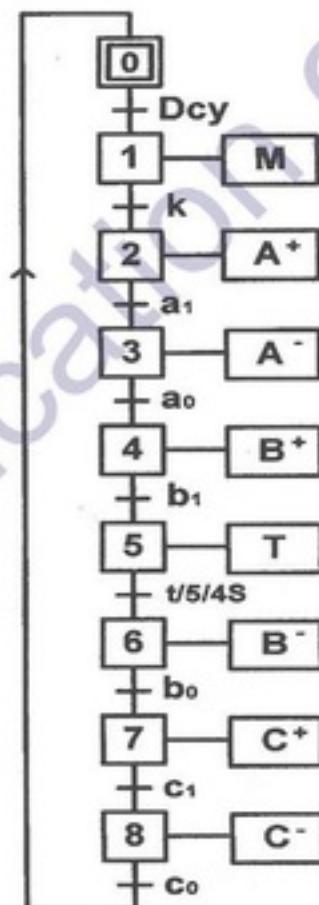

2- أتم ربط الدافعة A بالموزع 5/2 ثانوي الاستقرار وبحكم هوائي.

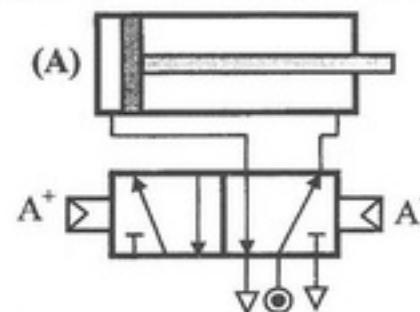

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 7-2 مقاومة المواد الخاص بحساب عزوم الإنحناء (Mf) الصفحة(24/20).

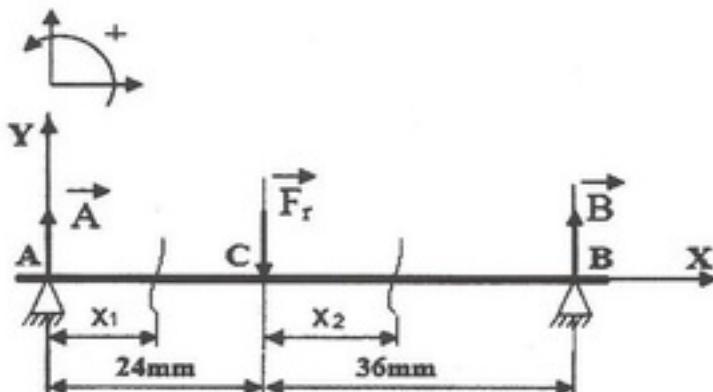

✓ $0 \leq x_1 \leq 24\text{mm}$ المرجع 0 في النقطة A

$$M_f = -R_A x_1$$

$$X_1 = 0 : M_f = 0$$

$$X_1 = 24 : M_f = -3034.8 \text{ N.mm}$$

✓ $0 \leq x_2 \leq 36\text{mm}$ ينقل المرجع 0 إلى النقطة C

$$M_f = -R_A (24 + x_2) + F_r x_2$$

$$X_2 = 0 : M_f = -3034.8 \text{ N.mm}$$

$$X_2 = 36 : M_f = 0 \text{ N.mm}$$

ملاحظة هامة الخاصة بحساب الجهود القاطعة وعزوم الإنحناء:

$$\frac{dM_{f_z}(x)}{dx} = -T_y(x)$$

يقبل الحل الذي يحقق الشرط التالي

الحل الثاني بالنسبة للسؤال 3-5 و 4-5 الخاص بدراسة المستنents الصفحة (19 / 24).
من الشكل الرسم التجميلي (الصفحة 15 / 24) نستنتج أن التباعد المحوري للمتننتين (20/1) و (18/8) :

$$a_{1-20} = a_{18-8}$$

$$a_{1-20} = a_{18-8} = m(Z_{18} + Z_8) / 2 = 66 \text{ mm}$$

$$a_{1-20} = m(Z_1 + Z_{20}) / 2 = 66 \text{ mm} \quad Z_1 = 22 \text{ dents}$$

$$d_1 = m \times Z_1 = 1,5 \cdot 22 = 33 \text{ mm}$$

$$d_{20} = m \times Z_{20} = 1,5 \cdot 66 = 99 \text{ mm}$$

$$r_g = r_{1-20} \cdot r_{18-8} = (Z_1 / Z_{20}) \cdot (Z_{18} / Z_8) = (22/66) \cdot (18/48) = 0,125$$

$$r_g = N_{11} / N_1 \quad N_{11} = 0,125 \cdot 1500 = 187,45 \text{ tr/mn}$$